

وزارت راه و شهرسازی

سازمان ملی زمین و مسکن



# آسیب شناسی جداره‌های خارجی و جداگرهاي داخلی در زلزله ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ شمال غرب بجنورد

معاونت فنی و مهندسی

آذر ۱۳۹۶

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیشگفتار :

"سپاس بیکران خدا را که به ما توفیق خدمت گزاری به کشورمان ایران را اعطا فرمود"

زلزله ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ استان خراسان شمالی تکراری بر هشدارهای پیشین اتفاق افتاده بر پهنه جغرافیایی سرزمین ما می‌باشد. از آنجا که کشور ایران همواره در معرض بلایای طبیعی از قبیل (سیل، زلزله و ...) می‌باشد، عدم توجه به مبانی صحیح ساخت موجب صرف هزینه‌های بسیار قابل توجه از منابع ملی و بودجه به منظور بازسازی و جبران عواقب ناشی از حوادث می‌شود.

با توجه به مراتب مسئولیت حرفه‌ای، وظیفه متخصصین، پژوهشگران و دست اندکاران صنعت ساختمان در راستای بهره‌گیری از آخرین یافته‌های علمی جهت ساخت ساختمان‌های ایمن دو چندان می‌شود. در همین راستا پس از حادثه ناگوار زلزله ۹۶ خراسان شمالی که موجب تخریب بخشی از ساختمان‌های جدید الاحاداث و همچنین ساختمان‌های قدیمی گردید. سازمان ملی زمین و مسکن بنابه وظایف محوله نسبت به اعزام تیمی از کارشناسان متشكل از آقایان مهندس رزمجو، مهندس کیوانلو، مهندس حاجی‌میرصادقی و دکتر محبی مقدم از حوزه معاونت فنی و مهندسی به مناطق زلزله زده به منظور آسیب شناسی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، معماری و فنی اعزام و گزارش پیش رو حاصل نتایج بازدید میدانی و بررسی به عمل آمده با استفاده از منابع و تجارب مرتبط و سایر موارد تاثیرگذار در تخریب واحدهای ساختمانی شهرستان بجنورد می‌باشد. هر چند که موارد مرتبط به بخش اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و تاثیر گذاری آن در خسارت‌های ناشی از زلزله درست بررسی می‌باشد که امید است در فرصت های آتی ارائه گردد. علیرغم تلاش، دقت و وقت زیادی که برای تهیه این مجموعه صرف گردید، این مجموعه مصون از وجود اشکال و ابهام در مطالب آن نیست لذا در راستای تکمیل و پر بار شدن این گزارش از کارشناسان محترم درخواست می‌شود موارد اصلاحی خود را به دفتر "طرح‌ها و الگوهای ساخت" سازمان ملی زمین و مسکن ارسال کنند. در خاتمه از اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی، مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، پژوهشگاه بین المللی زلزله و همچنین از جناب آقای دکتر خلیلی مرد عضو محترم هیأت مدیره و معاونت فنی و مهندسی سازمان متبوع که همواره مشوق ما در این کار بوده‌اند تشکر و قدردانی می‌گردد.

دفتر امور نظارات عالی فنی پروژه‌ها

دفتر طرح‌ها و الگوهای ساخت

آذر ماه ۹۶

عنوان	شماره	صفحه
مقدمه	۱	
<b>فصل اول : زلزله و ایران، با مطالعه موردی زلزله ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ شمال غرب بجنورد</b>	۱۰	۱
۱-۱ مکانیزم وقوع زلزله و لرزه خیزی در ایران	۱۱	
۱-۲ نواحی لرزه زمین‌ساختی ایران	۱۴	
۱-۳ زمین‌شناسی استان خراسان شمالی	۱۵	
۱-۴ زلزله ۲۳ اردیبهشت بجنورد	۱۹	
<b>فصل دوم : بررسی آسیب‌های واردہ به پروژه‌های ساختمانی شهرستان بجنورد و حومه</b>	۲۷	
۱-۲ مقدمه	۲۸	
۲-۱ تخریب دیوارها	۲۸	
۳-۱ عوامل تخریب نماهای ساختمانی	۳۷	
۴-۱ نتیجه گیری	۴۱	
<b>فصل سوم : معرفی مراجع برای ارائه جزئیات اجرایی در زمینه مهار جداره‌های داخلی، جداگرهای خارجی و نما</b>	۴۵	
۱-۳ مقدمه	۴۶	
۲-۳ معرفی ضابطه شماره ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه "دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و خوبایت عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها"	۴۷	
۳-۳ معرفی دستورالعمل شماره ۹۲/۲-۶۲۹۶ ۱۰۲ سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور با عنوان " دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای غیر سازه‌ای "	۵۲	
پیوست اول : تصاویر خرابی جداره‌های داخلی (تیغه‌ها) و جداگرهای خارجی (میانقاب‌ها) در زلزله ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ شمال غرب بجنورد	۵۴	
پیوست دوم : خلاصه‌ای از دستورالعمل‌های مربوط به نمای سنگی در ضابطه شماره ۷۱۴	۶۴	
پیوست سوم : چند نمونه از جزئیات اجرایی مهار و اتصال دیوارهای غیر سازه‌ای دستورالعمل شماره ۹۲/۲-۶۲۹۶ ۱۰۲ سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور با عنوان " دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای غیر سازه‌ای "	۹۹	
پیوست چهارم : معرفی برخی مراجع مرتبط	۷۴	

## مقدمه :

خطرات زیادی که به صورت کلی در دو دسته خطرات طبیعی و خطرات ساخت بشر قابل بررسی می باشند جامعه امروز را تهدید می کند. زلزله یکی از بزرگترین این خطرات می باشد که طبیعت آن را به بشر تحمیل کرده است. از این رو شناخت کافی از پدیده زلزله و عدم قطعیت های آن برای ایجاد یک ساخت و ساز ایمن، در مناطق لرزه خیز لازم می باشد. از جمله این عدم قطعیت ها، عدم قطعیت در تعیین بزرگی زلزله، محل وقوع زلزله یا همان محل چشمehای لرزه زا، نرخ رویداد یا دوره بازگشت زلزله ها، روابط مورد استفاده برای انتقال جنبش های قوی زمین به محل سایت که به عنوان روابط کاهندگی شناخته می شوند و ... می باشد. برای مقابله با یک خطر طبیعی دو رویکرد مطرح است، اول اجتناب از رویارویی با آن خطر و دوم کمی کردن خطر به پارامترهایی شناخته شده برای مقابله با آن. باید توجه کرد که تا امروز راه قابل اطمینانی برای کاهش خطر زلزله وجود نداشته و تنها با دو رویکرد گفته شده می توان خطر پذیری<sup>۱</sup> یا ریسک ناشی از پدیده زلزله را کاهش داد. به بیان دیگر راهی وجود ندارد تا مانع از وقوع زلزله شد، یا باید ساختمان را از محل مستعد برای تحریکات لرزه ای دور کرد یا آن را برای رویارویی با زلزله مقاوم ساخت. شهرهای ایران اکثراً در پای کوه و در شروع دشت ها ساخته شده اند و با توجه به توپوگرافی و ژئومورفولوژی ایران، فاصله بین قلل کوه ها و مراکز شهرها تقریباً به طور متوسط بین ۱۵ الی ۲۰ کیلومتر می باشد. بنابراین به دلیل عبور بسیاری از گسل ها از بلندی ها، فاصله شهرها از مراکز زلزله در حدود ۱۵ الی ۲۰ کیلومتر خواهد بود. به عنوان مثال تحلیل آماری بروی زلزله هایی که بزرگی آنها بیش از ۶/۵ ریشتر بود نشانگر آن است که فاصله شهرهای خراب شده و مراکز زلزله در حدود ۱۱ کیلومتر بوده است همچنین با توجه به اینکه فلسفه ساخت دهات در ایران بیشتر وجود آب بوده است و محل خروج آب چشمehا، اکثراً شکستگی ها و گسل ها بوده اند (غیر از مناطق آهکی) لذا بطور سنتی دهات ها در ایران یا در نزدیکی گسل ها بنا شده اند و یا فاصله آنها از گسل بسیار کم بوده است از سال ۱۲۷۸ تا ۱۳۶۵ به طور کلی در حدود ۷۴ زلزله مهم در ایران روی داده است که از میان این زلزله ها ۴۵ بار زلزله با بزرگی بین ۵-۶ و ۱۸ بار به بزرگی بین ۶-۷ و ۹ بار به بزرگی بین ۷-۸ ریشتر به وقوع پیوسته است. در ادامه موقعیت شهرهای ایران نسبت به گسل ها و سابقه زلزله در آنها ارائه خواهد شد و البته نباید گمان برد که اگر شهری سابقه زلزله خیزی ندارد در آن زلزله مهمی روی نخواهد داد. نمونه شهر طبس می باشد که با سابقه هزار ساله، تنها سیصد سال قبل یک زلزله

<sup>1</sup> Risk

خفیف به خود دیده بود با این حال با یک زلزله به بزرگی حدود ۷/۴ ریشتر رو برو شد. در ضمن شهرهایی مانند ساری - قزوین - بابل - شیراز فواصل زیادی از گسل‌ها داشته‌اند ولی با این وجود زلزله‌های شدیدی در آن‌ها روی داده است. باید توجه کرد که این شهرها در داخل زاویه دو گسل و گاهاً روی نیمساز داخلی دو گسل دور از خود قرار دارند. شاید این عوامل در خرابی این شهرها موثر بوده‌اند.

به طور کلی اکثر شهرهایی که برروی گسل بنا شده‌اند در آن‌ها زلزله اتفاق افتاده است و نقاطی که در محل تلاقی دو گسل واقع شده‌اند اکثراً به شدت لرزیده‌اند. به عنوان مثال می‌توان در این مورد به زلزله سلماس-شیروان و دشت بیاض اشاره کرد. با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد زلزله‌ها اثر حرکات تکنوتیکی زمین روی می‌دهند و گسل‌ها در ایجاد زلزله نقش اساسی دارند، جهت اطلاع، موقعیت شهرها نسبت به گسل‌های اطراف خود به‌طور تقریبی و طول تقریبی گسل‌ها و نیز سابقه زلزله خیزی در آنها در جدول م-۱ ارائه می‌شود<sup>[۱]</sup>. با توجه به این مقدمه در ادامه برای تبیین اهمیت موضوع سوابق زلزله‌های با تلفات بالا در بازه زمانی حدود ۶۰ سال گذشته ایران در جدول م-۲ ارائه می‌شود. برای توضیح بیشتر چهار زلزله مخرب بوئین زهرا، رودبار و منجیل، طبس و بهم که در مجموع بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر تلفات انسانی داشته است در جدول م-۳ با جزئیات بیشتر بررسی گردیده است. در انتهای نیز شکل م-۱ سهم مالی ایران در خسارات ناشی از زلزله را نمایش می‌دهد که گواه اهمیت بالای این موضوع برای توجه می‌باشد. در زلزله‌های گذشته با توجه به ضعف‌های شدید موجود در ساخت و ساز، بیشتر تمرکز جامعه مهندسی بر روی بحث اینمی‌جانی ساکنان متتمرکز شده بود. متنها با بهبود نسبی ساخت و ساز موارد دیگری مانند اجزای غیر سازه‌ای و به‌طور خاص جداگرها داخلي و جداره‌های خارجی اهمیت فوق العاده‌ای پیدا کرده است که زلزله اخیر بجنورد نیز نشان دهنده این اهمیت می‌باشد. نظر به این موضوع پس از بررسی لرزه‌خیزی کشور ایران با مطالعه موردنی زلزله ۲۳ اردیبهشت ماه بجنورد در فصل اول این مجموعه، در فصل دوم با تمرکز بیشتر به آسیب واردہ بر جداگرها داخلي و جداره‌های خارجی پرداخته شده است.

جدول م-۱ مشخصات و سابقه زلزله در مورد شهرهای ایران [۱]

شماره	نام شهر	فاصله از گسل	طول تقریبی	سابقه زلزله	بزرگی زلزله به ریشتر
۱	آستانه	بر روی گسل	۳۰۰	دارد	
۲	اردبیل	۲۰	۶۵	دارد ۲ بار	
۳	اورمیه	۳۵	۴۰	دارد	
۴	آمل	۱۵	>۳۰	دارد	
۵	اهواز	درامتداد گسل	-	ندارد	
۶	اصفهان	۶۰	>۲۵۰	-	
۷	بابل	۳۵		درداخل دو گسل	دارد
۸	بهشهر	۳۵	>۳۰۰	-	دارد
۹	بنجنورد	۵	۵۰	۷-۶	دارد
۱۰	بیرجند	۱۷	۱۰۰	دارد	
۱۱	مهاباد	روی گسل	-	۷-۶	دارد
۱۲	بم	روی گسل	-	-	ندارد
۱۳	بندر عباس	۳۰	-	-	دارد
۱۴	بندر انزلی	۱۵	-	-	دارد
۱۵	تبریز	۸	-	-	دارد
۱۶	تریت حیدریه	۸	گسل بزرگ کویر	۶-۵	دارد
۱۷	خوی	۱	گسل تبریز	۶-۵	دارد
۱۸	دامغان	< ۵	>۱۵۰	-	دارد
۱۹	دمآوند	< ۱۰	>۳۰۰	-	دارد
۲۰	ده بید	درامتداد گسل	-	۶-۵	دارد
۲۱	رشت	۲۵	-	-	دارد
۲۲	زنجان	۶۵	۲۰۰	-	ندارد
۲۳	راور	روی گسل	-	۷-۶	دارد
۲۴	سبزوار	۱	۲۵	-	دارد
۲۵	سلماس	۵	۴۰	۷-۷/۵	دارد
۲۶	سقز	۸	۵۰	-	دارد
۲۷	ساری	۳۵	>۳۰۰	درداخل زاویه ۲ گسل	دارد
۲۸	شیروان	۱۵	>۸۰	-	دارد
۲۹	شاہرود	۵	>۳۰۰	-	دارد
۳۰	شیراز	۳۵		-	دارد
۳۱	طروند	روی گسل	۵۰	۷-۶	دارد
۳۲	طبس	نژدیکی گسل	-	۷/۴	
۳۳	فردوس	روی گسل	۱۳۰	۷-۶	دارد

-	دارد	>۱۵۰	۱۵	قوچان	۳۴
-	دارد	۵۰	۱۰	قم	۳۵
-	دارد	۳۰۰	۶۰	قزوین	۳۶
۶-۵	دارد	گسل بزرگ کویر	۸	کاشمر	۳۷
-	دارد	-	۱۵	کازرون	۳۸
-	دارد	>۳۰۰	۲۰	گرگان	۳۹
-	ندارد	-	۲۰	گنبدگاووس	۴۰
-	ندارد	۴۰	۲۵	گلپایگان	۴۱
-	ندارد	گسل تبریز	۱۵	مرند	۴۲
-	ندارد	۱۰۰	۱۷	ماکو	۴۳
-	ندارد	۳۵	۲۵	مهاباد	۴۴
-	دارد	۲۵	۱۰	میانه	۴۵
-	ندارد	۳۵	۷۰	میاندوآب	۴۶
-	ندارد	-	> ۴۵	مراغه	۴۷
-	دارد	۹۰	۱	مشهد	۴۸
۶-۵	دارد	۲۰	۱۲	نیشابور	۴۹
-	دارد	-	۱۰	همدان	۵۰
-	دارد	-	در امتداد گسل	یزد	۵۱
-	دارد	۳۰	۲۵	تکاب	۵۲
-	دارد	-	> ۶۰	زابل	۵۳
۸-۷	دارد	۱۳۰	روی گسل	دشت بیاض	۵۴
-	دارد	>۲۰۰	۵	زاهدان	۵۵
-	ندارد	۵۰	۲۰	اراک	۵۶
۷-۷/۵	دارد	۵۰	۸	بوئین زهرا	۵۷
۷-۷/۵	دارد	۴۰	۱۲	باغان	۵۸
۷-۷/۵	دارد	۱۲۰	۶	شرق دشت بیاض	۵۹
۷-۷/۵	دارد	۵۰	۱۰	کوهک	۶۰
۷-۷/۵	دارد	۲۳۰	۲۰	سرavan	۶۱
۷/۱	دارد	۵۰	۱۰	کرمان	۶۲
۷-۷/۵	دارد	۶۰	۱	قیر	۶۳
۷-۷/۵	دارد	۱۰۰	۱	دورود	۶۴
۷-۷/۵	دارد	۱۷۰	۱۷	باختران	۶۵
-	دارد	-	-	شهر ری	۶۶

جدول م-۲ سوابق زلزله‌های با تلفات بالات در ۶۰ سال اخیر کشور ایران [۲,۳]


تاریخ	مرکز زمین لرزه	بزرگی	تلفات
۲۰ فروردین ۱۳۹۲	شنبه (دهستان طسوج)	۷/۳	حداقل ۶۰
۲۱ مرداد ۱۳۹۱	اهر و ورزقان	۶/۴ و ۶/۳	۳۰۶
۴ اسفند ۱۳۸۳	زرند	۶/۴	۶۰۲
۸ خرداد ۱۳۸۳	مازندران	۷/۳	۳۵ حداقل
۵ دی ۱۳۸۲	بم	۷/۶	۳۰,۰۰۰ حداقل
۱ تیر ۱۳۸۱	بوئین زهرا	۷/۶	۲۶۲
۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۶	قائنات	۷/۳	۱۵۶۷
۲۵ شهریور ۱۳۵۷	طبس	۷/۴	۱۵۰۰۰
۹ شهریور ۱۳۴۷	دشت‌بیاض، فردوس و کاخک	۷/۳	۱۲۰۰۰
۱۱ تیر ۱۳۳۶	سنگچال، آمل، مازندران	۷/۶	۱۲۰۰
۳ خرداد ۱۳۰۲	کاشمر	۵/۷	۲۰۰۰
۳۱ خرداد ۱۳۶۹	رودبار و منجیل	۷/۴	۴۰۰۰۰ حداقل
۱۰ خرداد ۱۳۴۱	بوئین زهرا	۷/۲	حدود ۲۵ هزار نفر

جدول م-۳ چهار زلزله مخرب ایران در ۶۰ سال اخیر [۳,۴,۵]

نام زلزله	توضیحات	تصاویر
رودبار و منجیل	<p>بامداد پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ شمسی (۲۰ ژوئن ۱۹۹۰ میلادی) زلزله‌ای به بزرگای <math>M_W=7/3</math> در عمق ۱۹ کیلومتری از سطح زمین در ناحیه رودبار-منجیل در منطقه البرز به وقوع پیوست. این زلزله شهرهای منجیل، رودبار، لوشان و ۷۰۰ روستا را کاملاً ویران کرد و به ۳۰۰ روستای دیگر نیز آسیب رساند به طوری که شدت مهلهزهای این رخداد ۱۰ در مقیاس مرکالی اصلاح شده برآورد شده است. این رخداد موجب کشته شدن حدود ۳۵۰۰۰ نفر و زخمی شدن ۶۰۰۰۰ نفر شد و حدود ۵۰۰۰۰ نفر را بی‌خانمان ساخت.</p>	
بوئین زهرا	<p>شامگاه ۱۰ شهریور ۱۳۴۱ (۱ سپتامبر ۱۹۶۲ میلادی)، زمین‌لرزه فاجعه‌باری با بزرگای <math>M_W=7/2</math> در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در منطقه پرجمعیت جنوب قزوین رخ داد. این زمین‌لرزه ۹۱ روستا را به کلی ویران کرد و ۲۱۰۰۰ خانه تخریب شد. در مجموع، بیش از ۳۰۰ روستا آسیب دید و یا ویران شد که در ۱۸۰ روستا از آن میان تلفاتی به بار آمد. از جمله جاهایی که سخت‌ترین آسیب را دیدند بوئین زهرا، دانسفهان، آراسنج، رودک و ایلدرچین بود. در این زمین‌لرزه بسیاری آثار و مکان‌های قدیمی و تاریخی شهرستان بوئین زهرا از جمله قلعه باستانی رودک ویران شد. این رخداد موجب کشته شدن حدود ۲۵۰۰۰ نفر گردید.</p>	

ادامه جدول م-۳

نام زلزله	توضیحات	تصاویر
طبس	<p>این زلزله با بزرگای <math>Mw=7/4</math> در ساعت ۱۹:۰۶، ۲۵ شهریور سال ۱۳۵۷ (۱۶ سپتامبر ۱۹۷۸) در هنگام غروب آفتاب اتفاق افتاد و با کشته شدن حدود ۴۰ درصد از ساکنان (۱۴۸۰۰ نفر از جمعیت حدود ۳۶۰۰۰ نفری) شهرستان طبس همراه بود. البته در خود شهر طبس در هنگام حادثه حدود ۱۳۰۰۰ نفر ساکن بودند که در زلزله حدود ۹۰۰۰ نفر (۷۰ درصد) کشته شدند. خسارت‌های عمده این زمین‌لرزه در شعاع ۳۰ کیلومتری طبس بود در این زلزله شهری باستانی با قدمت ۴ هزار ساله با خاک یکسان شد؛ زلزله طبس از نظر نگاشت شتابنگاری نیز همچنان و پس از ۳۸ سال مهمترین و شدیدترین نگاشت ثبت شده شتابنگاری ایران را از سال ۱۳۵۳ تاکنون در سال ۱۳۹۵ (در میان حدود ۱۱ هزار نگاشت ثبت شده) بر جای گذاشته است.</p>	 
بم	<p>این زلزله روز جمعه ۸۲/۱۰/۵ بم با بزرگای <math>Mw=6/5</math> رخ داد و موجب کشته شدن بیش از ۴۱۰۰۰ نفر و مجروح گردیدن بیش از ۳۰۰۰۰ نفر گردید این زمین‌لرزه در امتداد گسل شناخته شده بم و با عمق کانونی حدود ۸km بوقوع پیوست. براساس شتابنگاشت‌های تصحیح نشده ارائه شده توسط سازمانهای مختلف ذیربط، بیشینه شتابی مؤلفه افقی زلزله برابر با <math>0.8g</math> بوده است. مؤلفه قائم بیشینه شتابی تقریباً برابر با شتاب ثقل داشته که مقداری قابل توجه می‌باشد. شدت این زمین‌لرزه در شهر بم در مقیاس EMS تخمین زده شد. (تصویر سمت چپ ارج بم قبل و پس از زلزله را نمایش می‌دهد).</p>	 

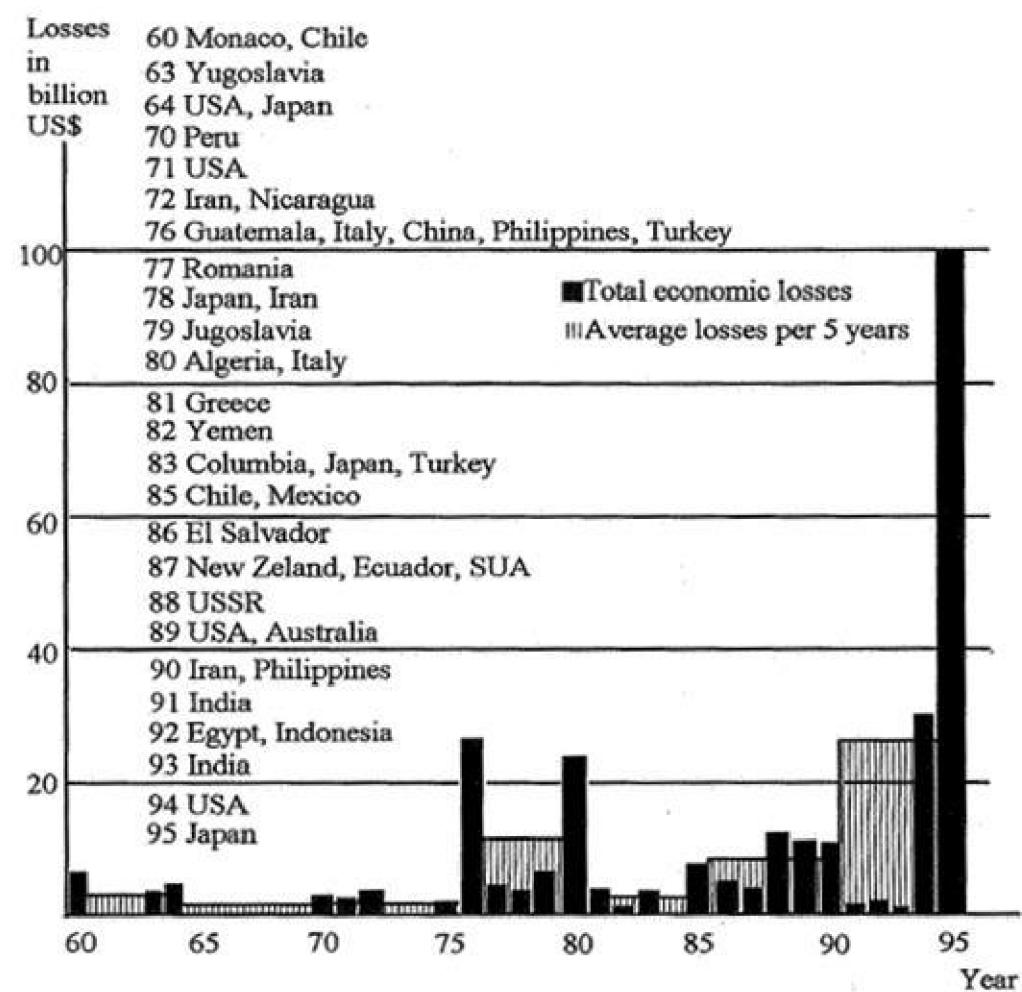

شکل م-۱ سهم مالی ایران در خسارات ناشی از زلزله [۶]

## مراجع مقدمه :


- [۱] خسرو برگی، اصول مهندسی زلزله، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸.
- [۲] <https://fa.wikipedia.org/wiki>
- [۳] اسماعیل فرزانگان، محمد پور محمد شاهوار، حسین میرزایی علویجه، چهاردهه شتابنگاری در ایران، مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهر سازی، ۱۳۹۶.
- [۴] <http://www.iiees.ac.ir/fa>
- [۵] <http://sedayeqazvin.ir/>
- [۶] Victor Gioncu, Federico Mazzolani, Ductility of seismic resistant steel structure, First published ۲۰۰۲ by Spon Press.

# فصل اول

زلزله و ایران، با مطالعه موردنی زلزله ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ شمال غرب بجنورد

## ۱-۱ مکانیزم وقوع زلزله و لرزه خیزی در ایران :

عواملی نظیر آتشفشان‌ها، احداث سدهای جدید، استخراج نفت و ... می‌تواند عامل تولید زلزله‌هایی باشد که در ادبیات فنی با نام زلزله‌های القایی<sup>۱</sup> شناخته می‌شود. ولی با این وجود غالب زلزله‌ها، ناشی از زمین ساخت<sup>۲</sup> یا تکتونیک منطقه بوده و به عنوان زلزله‌های تکتونیک شناخته می‌شوند. در بررسی علل وقوع زلزله‌های تکتونیک می‌توان گفت جریان همرفتی در گوشه زمین که به دلیل اختلاف دمای بسیار بالا در لایه زیرین گوشه نیزه است و لایه فوقانی گوشه نیزه یعنی پوسته می‌باشد مطابق شکل ۱-۱ باعث حرکت صفحات سازنده پوسته زمین شده و نتیجه این حرکات ذخیره نسیی تغییر مکان (کرنش) در صفحات زمین ساخت و خطوط شکستگی پوسته زمین که به عنوان گسل شناخته می‌شود، می‌باشد. با اتمام طرفیت پذیرش تغییر مکان نسبی در نقاط دارای تمرکز تنفس در محل درگیر دو صفحه مجاور با یکدیگر، با یک شکست انرژی کرنشی ذخیره شده به صورت امواج لرزه‌ای آزاد می‌شود. بدیهی است که هرچه طول (مساحت) شکست بیشتر باشد انرژی کرنشی آزاد شده، زمان زلزله و در نتیجه آن بزرگی زلزله اتفاق افتاده افزایش می‌یابد. از این رو منابع لرزه‌زا، نواحی از مرزهای پوسته (و تا حدی سطح پوسته‌ها<sup>۳</sup>) هستند که دارای پتانسیل بالای ذخیره کرنش ناشی از حرکت صفحات زمین ساخت می‌باشند.

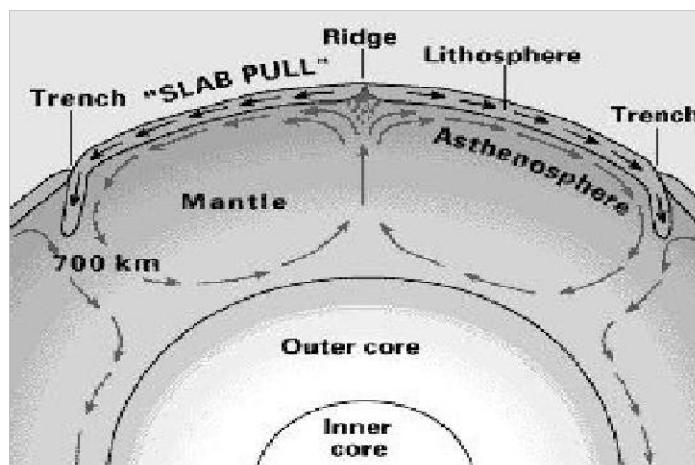


شکل ۱-۱ حرکات صفحات تشکیل دهنده پوسته ناشی از جریان همرفتی در گوشه [۱]

<sup>۱</sup> Induced Earthquakes  
<sup>۲</sup> Tectonic

<sup>۳</sup> زلزله‌ها ندرتاً در درون صفحات زمین ساخت اتفاق افتاده و غالباً در مرز صفحات می‌باشد.

با توجه به وضعیت حرکت نسبی مرزهای دو صفحه زمین ساخت مجاور یکدیگر مطابق شکل ۲-۱، سه نوع کلی از گسل‌ها شناخته شده است. این دو صفحه می‌توانند نسبت به یکدیگر همگرا، واگرا یا لغزنده در کنار هم باشند که به ترتیب به آن‌ها معکوس<sup>۱</sup> یا فشاری، نرمال<sup>۲</sup> یا کششی و امتداد لغز<sup>۳</sup> گفته می‌شود، البته در واقعیت مکانیزم‌ها معمولاً به صورت ترکیبی می‌باشند.


تفییر شکل پوسته زمین و همچنین زلزله‌های ایران، بطور کلی ناشی از همگرایی دو صفحه تکتونیکی اوراسیا و عربی می‌باشد. آثار ناشی از این همگرایی، در ایران به صورت جابجایی بر روی گسل‌ها و پدیده کوه زایی خود را نشان می‌دهد و زلزله‌هایی که اتفاق می‌افتد نیز معلول این همگرایی می‌باشد. البته مناطقی نیز وجود دارند که به صورت صلب رفتار می‌کنند و تغییر شکل زیادی در آنها صورت نمی‌گیرد. زلزله‌های ثبت شده و بردارهای سرعت بدست آمده از مشاهدات GPS گواهی بر صلب بودن این مناطق است. از این مناطق می‌توان بلوك‌های سندنج-سیرجان، ایران مرکزی، حوزه جنوبی دریای خزر و بلوك لوت را نام برد [۲].

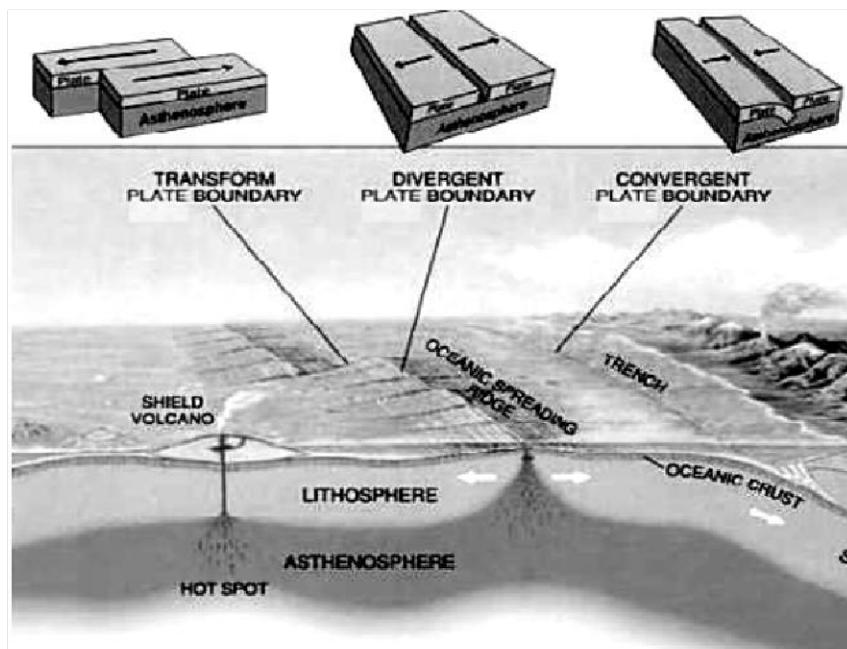


شکل ۲-۱ وضعیت حرکت نسبی مرزهای دو صفحه زمین ساخت مجاور یکدیگر [۱]

<sup>۱</sup> Thrust  
<sup>۲</sup> Normal  
<sup>۳</sup> Strike-slip

شکل ۱-۳ نرخ تغییر مکان جذب شده در نواحی مختلف صفحه ایران که ناشی از حرکت صفحه عربستان به سمت صفحه اوراسیا می‌باشد را بر اساس مطالعه ورنانت و همکاران نمایش می‌دهد. همانطور که در شکل ۱-۴ نمایش داده می‌شود سوابق زلزله‌های تاریخی انطباق زیادی با نواحی جاذب تغییر مکان ناشی از همگرایی دو صفحه تکتونیکی اوراسیا و عربی دارد.

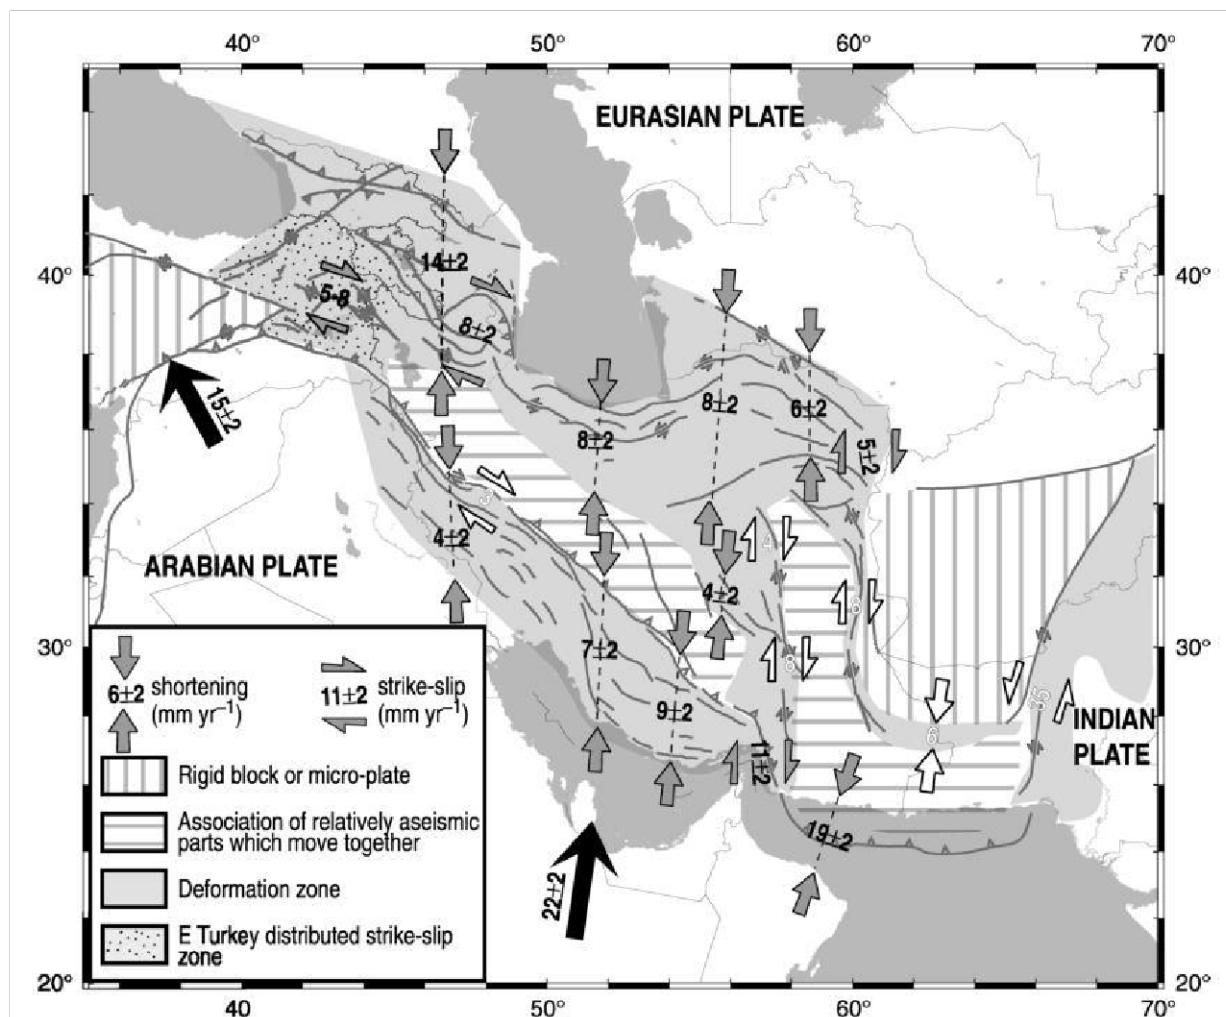

شکل ۱-۳: بردارهای نمایش دهنده میزان کوتاه شدنی در ایران ناشی از جذب حرکت نسبی شمال شرقی صفحه عربستان [۴]

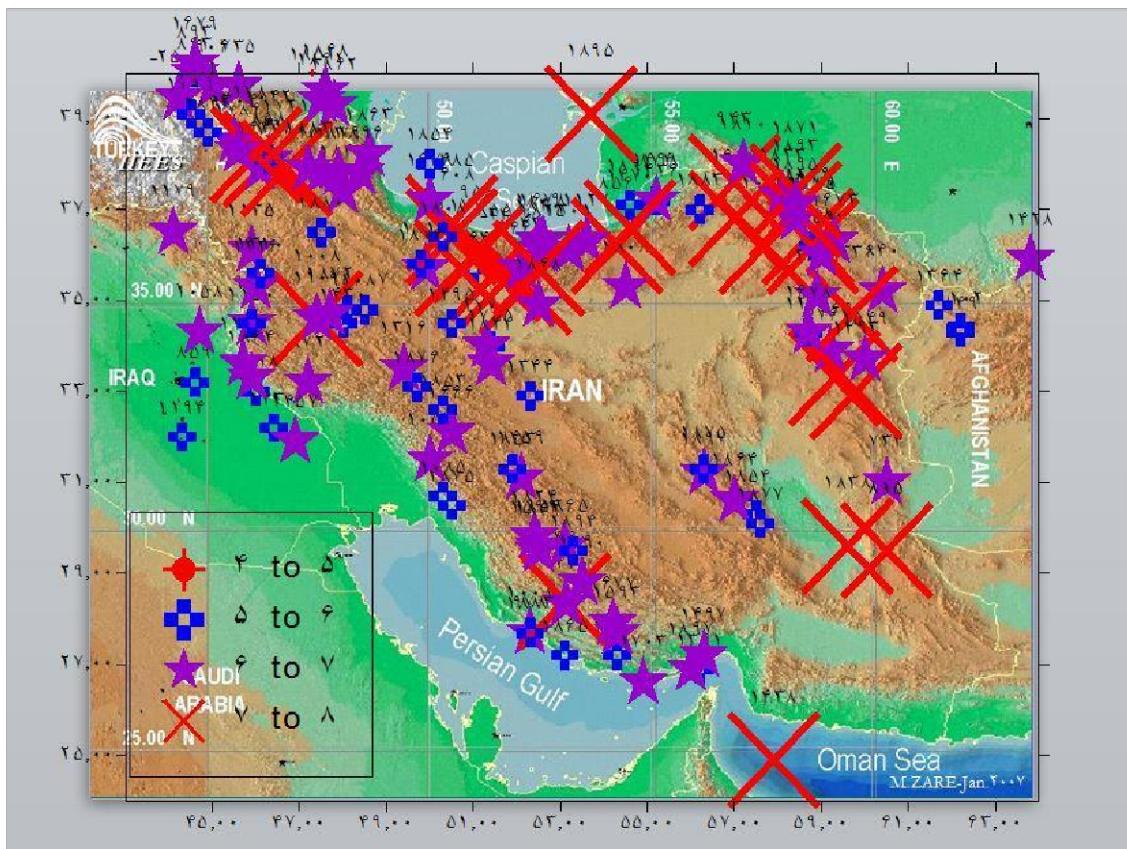


شکل ۱-۴: زلزله های تاریخی صورت گرفته در ایران [۵]

## ۱-۱ نواحی لرزه زمینساختی ایران

ناحیه لرزه زمینساختی، پهنه‌ای است که تحت رژیم‌های ژئودینامیکی<sup>۱</sup> کنونی، دارای جایگاه تکتونیکی همانند و الگوی لرزه‌خیزی یکسان باشد. با توجه به این مفهوم، (میرزاچی و همکاران ۱۹۹۸) ایران را به پنج ناحیه لرزه زمینساختی عمده البرز، آذربایجان، کپه‌داغ، زاگرس، ایران مرکزی و شرق ایران مطابق شکل ۱-۵ تقسیم کرده‌اند<sup>[۳]</sup>. از این رو که زلزله ۲۳ اردیبهشت بجنورد در ناحیه لرزه زمینساختی کپه داغ اتفاق افتاده در ادامه تنها این ناحیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

<sup>۱</sup> در اینجا منظور از رژیم ژئودینامیکی روند جذب اثری کرنشی توسط پوسته زمین (گسل‌ها) می‌باشد.

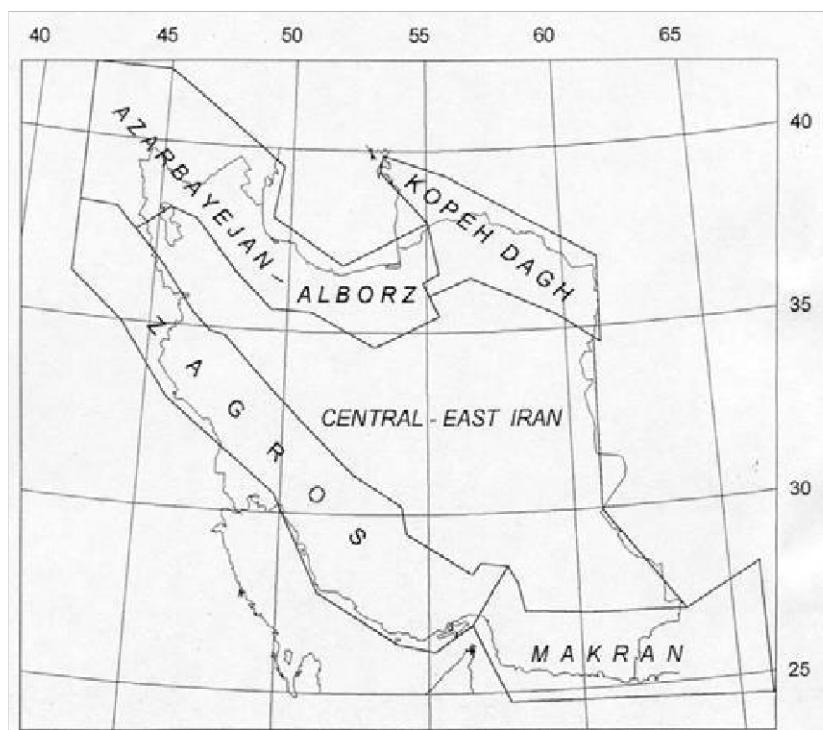

شکل ۵-۱: ایالات لرزه زمینساختی ایران [۳]

### ۱-۲-۱ ناحیه لرزه زمینساختی کپه داغ

نوار چین خورده کپه داغ بخشی از کمربند کوهزایی آلب-هیمالیا در غرب آسیا می باشد که مرز شمال شرقی فلات ایران را تشکیل می دهد. کپه داغ بر روی حاشیه جنوب غربی پوسته قاره‌ای توران (ترکمنستان) قرار دارد. ویژگی فعالیت لرزه‌ای کپه داغ، فراوانی نسبی زمین‌لرزه‌های بزرگ با عمق کم می باشد. در کپه داغ زمین‌لرزه‌ای با عمق متوسط قابل اعتماد، به ثبت نرسیده است. نصب یک شبکه محلی در منطقه رو مرکز زمین لرزه عشق آباد که در سال‌های ۱۹۴۹ و ۱۹۵۳ صورت پذیرفت، عمدۀ فعالیت لرزه‌ای را در اعماق ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر نشان داد [۳].

### ۱-۳ زمین شناسی استان خراسان شمالی

رسوبات دریایی کم عمق دریایی کپه داغ در اواخر کرتاسه ضمن چین خوردن از آب خارج شده‌اند. راستای عمومی محور چین‌های کپه داغ عمدتاً شرقی-غربی است که به سوی غرب با تغییر روند جزئی شمال غرب-جنوب تبدیل می‌شود.


کوههای کپه‌ DAG از سمت شمال شرق توسط گسل کپه‌ DAG اصلی محدود می‌شود. ساز و کار این گسل ترکیبی از حرکات امتداد لغز راست‌گرد و حرکات معکوس بزرگ زاویه می‌باشد. بر اساس شواهد مربوط به جابجایی در امتداد گسل‌های کواترنر، گسیختگی‌های زمین همراه با زمین‌لرزه‌های بزرگ و الگوی لرزه‌خیزی، تعدادی از ساختمان‌های زمین‌شناسی در کپه‌ DAG هم اکنون فعال هستند. این ساختمان‌های زمین‌شناسی عمدهاً تشکیل گسل‌های مزدوج با راستای شمال غرب-جنوب شرق و شمال شرق-جنوب غرب را می‌دهند. به طوری که گسل‌های با راستای شمال غرب-جنوب شرق از نوع امتداد لغز راست‌گرد و معکوس در حالی که گسل‌های با راستای شمال شرق-جنوب غرب از نوع امتداد لغز چپ‌گرد و همراه با مکانیسم گسل‌ش عادی می‌باشند. همین اعمال تنش با راستای شمال شرقی موجب ایجاد حرکات امتداد لغز راست‌گرد در طول گسل کپه‌ DAG اصلی گردیده است [۶].

تشکیلات زمین‌شناسی شهرستان بجنورد به دوران دوم و دوره نئوژن دوران سوم و دوران چهارم زمین‌شناسی مربوط است. بخش مرکزی شهرستان بجنورد شامل آبرفت‌های جوان دوران چهارم و ماسه سنگ قرمز و مارن نئوژن است. بخش سملقان شامل مارن و آهک‌های نازک لایه قیری و پیریتی آمونیت دار است و بخش قره میدان به صورت چاله‌ای است که به علت دو گسل در حاشیه شمالی و جنوبی دشت، شکل گрабن (فرو زمین) درآمده است. در شهرستان بجنورد خاک مخروطه افکنه‌ها از رسوبات بادبزنی شکل و رسوبات واریزه سنگ‌ریزه‌دار و خاک‌های سنگلاخی تشکیل شده و خاک فلات‌ها از خاک واریزه‌ای، خاک‌های قهوه‌ای و خاک رسوبی تشکیل شده است [۷].

خراسان شمالی از استان‌های زلزله خیز کشور می‌باشد که در ناحیه لرزه زمین‌ساختی کپه‌ DAG قرار دارد. به علت فراوانی و طول زیاد گسل‌ها و جوان بودن چین خوردگی‌ها در استان، تاکنون زلزله‌های بسیاری در این استان به وقوع پیوسته است. آخرین زلزله مهم استان، قبل از زلزله اخیر، زلزله روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۵ خورشیدی (۴ فوریه ۱۹۹۷ میلادی)، با بزرگای  $Mw=6/6$  و مختصات رومکزی  $N ۳۷/۷۱$  و  $E ۵۷/۴۹$  در منطقه کوهستانی گرمخان واقع در ۳۰ کیلومتری شمال شهرستان بجنورد می‌باشد. در اثر رخداد این زمین‌لرزه، ۸۴ نفر کشته شدند. این زلزله با یک پیش‌لرزه نسبتاً قوی همراه بود که باعث شد تا تلفات جانی ناشی از این زمین‌لرزه به مرائب کم باشد. طبق مطالعات هالینگورف<sup>۱</sup> و همکاران

<sup>۱</sup> Hollingsworth

(۲۰۰۷)، گسلش مسبب این زلزله دارای ساز و کار امتداد لغز راست گرد (شکل ۶-۱) با جابه‌جایی به اندازه ۰/۵ تا ۱ متر بوده که موجب گسیختگی قطعه‌ای به طول حدود ۱۵ کیلومتر از گسل در امتداد NNW-SSE<sup>۱</sup> شد. براساس اطلاعات شبکه ملی شتاب نگاری کشور، امواج حاصل از زلزله گرمخان توسط ۱۴ ایستگاه شتابنگاری شامل آشخانه، کلاله، مراوه تپه، راز، رضوان، امام قلی، نیشابور، سد بارزو، گند کاووس، مشهد، رباط، فاروج، گیفان و بجنورد ثبت شد و بیشینه شتاب ثبت شده مربوط به ایستگاه بجنورد به میزان  $192 \text{ cm/s}^2$  بوده است. در اثر رخداد زمین‌لرزه ۱۳۷۵ گرمخان، بیش از ۱۷۰ روستا آسیب دید و سه روستای ناوه، قزل قان و شیخ ۱۰۰ درصد تخریب شدند. روستای شیخ که در فاصله ۱۰-۱۵ کیلومتری جنوب شرقی گسیختگی گسل قرار دارد، بیشترین ویرانی را در پی داشت. پردازش و تحلیل داده‌های شتابنگاری این زلزله نشان داد که وجود دوام لرزش طولانی، قطبش مولفه عمود بر گسل و وجود پالس سرعت در شتابنگاشتهای موجود، حاکی از یک اثر جهت‌پذیری<sup>۲</sup> احتمالی است و جهت انتشار گسیختگی از سمت شمال به طرف جنوب و به سمت روستای شیخ بوده است [۸]. شکل ۶-۱ دبستان ناوه در زلزله مذکور را نمایش می‌دهد. جدول ۱-۱ زلزله‌های مهم به ثبت رسیده در محدوده استان و جدول ۶-۲ گسل‌های فعال استان را به همراه شواهد فعالیت آنها نمایش می‌دهد.

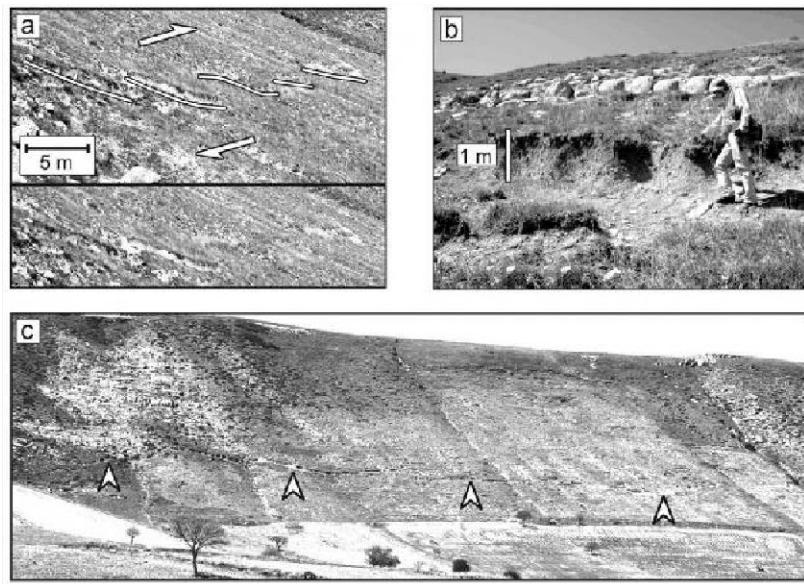

شکل ۶-۱ : ساز و کار زلزله ۱۳۷۵ گرمخان [۸]

<sup>۱</sup>NNW (north-northwest), SSE(south-southeast)

<sup>۲</sup>Directivity

جدول ۱-۱ سایر زلزله‌های مهم به ثبت رسیده در محدوده استان [۷,۹]

بزرگی (MW)	تلفات (کشته)	زلزله‌های مهم به ثبت رسیده در محدوده استان
۷/۵	۵۰۰۰	زمین لرزه مرداد ۳۲۲ هجری شمسی اترک-نسا
۷	۳۶۰	زمین لرزه ۲۱ اردیبهشت ۱۰۷۴ هجری شمسی اسفراین
۶/۳	۱۵۷	زمین لرزه ۲۵ شهریور ۱۳۰۲ هجری شمسی
۷/۲	۳۲۰۰	زمین لرزه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۸ هجری شمسی
۶/۴	۸۴	زمین لرزه ۱۶ بهمن ۱۳۷۵ هجری شمسی گرمخان

جدول ۱-۲ گسل‌های فعال استان [۱۰]

نام گسل	طول گسل (کیلومتر)	جهت گسل	موقعیت نسبی	شواهد و نشانه‌های فعالیت
دهود	۲	NW-SE	شرق اسفراین	زمین لرزه سال ۱۲۶۵، پدیده انحراف رودخانه‌ای
ُلپین	۱	NW-SE	-	زمین لرزه سال ۱۳۱۲
زفت	۱	NW-SE	شرق اسفراین و جنوب فاروج	زمین لرزه سال ۱۳۴۸
که داغ	۵	NW-SE	شمال شهرهای فاروج و شیروان	زلزله سال ۱۳۵۶ شهر قوچان
خوراب	۱۵	NW-SE	بخش بام و صفی آباد	انحراف رودخانه، جابجایی در رسوابات جدید
جهان	۲۵	NW-SE	کوه شاه، جهان	زمین لرزه سال ۱۳۴۵ و ۱۳۶
سالوک	۱۵	E-W	خط تغییر شب کوه سالوک و دره گربوان	خط تغییر شب کوه سالوک و دره گربوان
فرجه ریاط	۱۷	NE-SW	روستای فرجه ریاط در شرق سنتخواست	زمین لرزه‌های سال ۱۳۲۲ و ۱۳۳۱
سالمران	۱۵	E-W	بالاتر از روستای سالمران در جنوب کوه سالوک	زمین لرزه سال ۱۳۲۲
سوقان	۴	E-W	خط تغییر شب رشته کوه آلاذغ و دشت سوقان	زمین لرزه ۱۳۲۵
پاغان	۲	NW-SE	شمال و شمال غرب شهر شیروان	زمین لرزه ۱۳۹
چمن پید	۷۵	E-W	پرتگاه ساختمانی و مخروط انکنه‌های جدید	شمال روستاهای چمن پید، باش کلانه و اسپاخو
کی کی	۱۵	NE-SW	غرب و جنوب غرب روستای کی کی	زمین لرزه سال ۱۳۶۱
شیرویه	۵	NW-SE	روستای شیرویه	زمین لرزه ۱۳۲۲ انحراف رودخانه روئین
قلقه کور	۲۵	NE-SW	جنوب شهرهای گرمه و جاجرم	اختلاف ارتفاع و پرتگاههای گسلی
امین آباد اسفراین	۴	W-E	شمال غرب شهر اسفراین	زمین لرزه سال ۱۳۹
ناوه	۸	NW-SE	روستای ناوه در شمال بجنورد	زمین لرزه ۱۳۷۵



شکل ۱-۷ ساختمان دبستان روستای ناوه پس از زلزله سال ۱۳۷۵ از معدود بناهای باقیمانده در روستا [۱۰]


#### ۱-۴ زلزله ۲۳ اردیبهشت بجنورد

در ساعت ۲۲:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ زمین لرزه‌ای با بزرگی ۵/۷ حوالی ۱۹ کیلومتری شهر پیش‌قله (۲۲ کیلومتری، بجنورد) در شمال غربی استان خراسان شمالی به وقوع پیوست که مشخصات آن با توجه به اطلاعات مؤسسات لرزه‌نگاری در جدول ۳ ارائه گردیده است. این زلزله تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم همان ماه با ۵۷ پس لرزه همراه بوده است.

جدول ۱-۳ مشخصات زلزله ۲۳ اردیبهشت بجنورد [۱۱, ۱۲]

مرجع	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	عمق(کیلومتر)	بزرگی
مرکز لرزه‌نگاری کشوری (IRSC)	۳۷/۶۵	۵۷/۲۲	۸	۵/۷
سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS)	۳۷/۷۶۹	۵۷/۲۰۶	۸	۵/۶

شکل ۱-۸ نقشه میزان خسارت بر اساس شدت زلزله ۲۳ اردیبهشت بجنورد را نمایش می‌دهد.

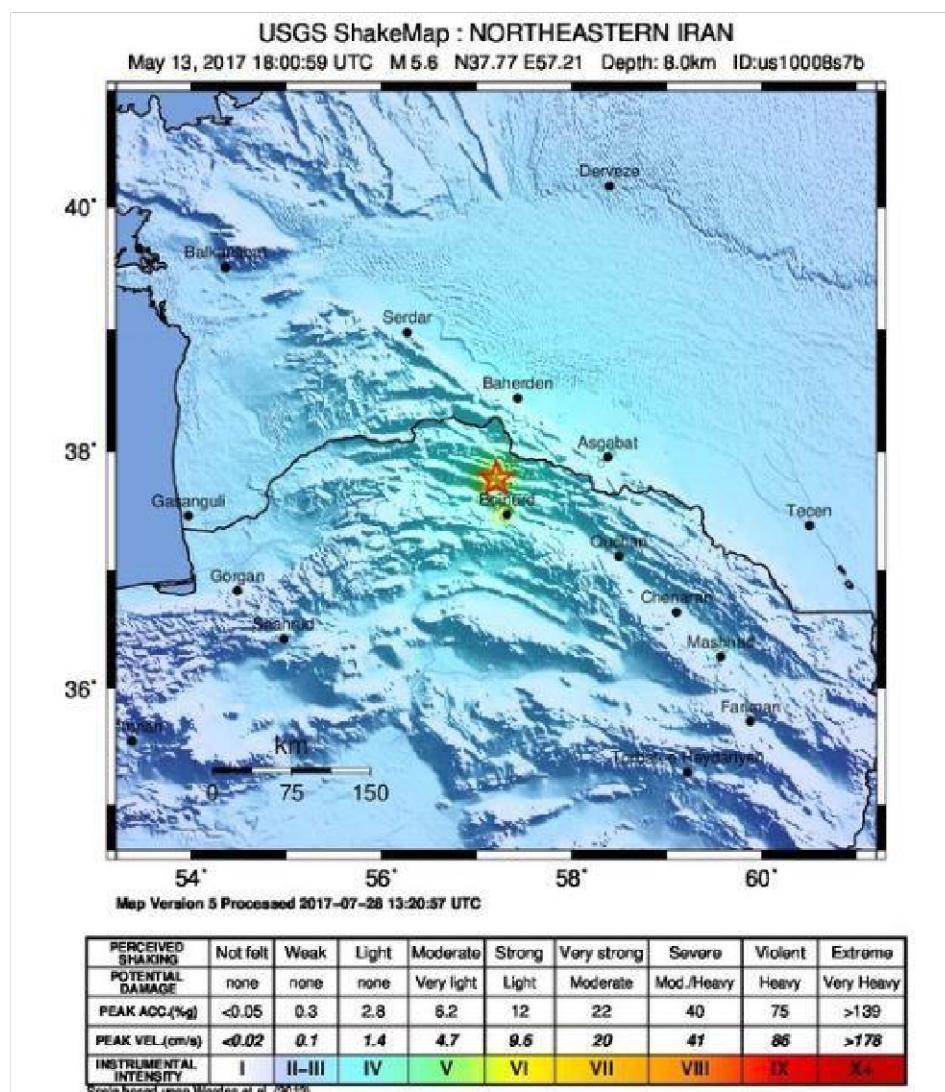

شکل ۱-۸ نقشه شدت زلزله ۲۳ اردیبهشت بجنورد [۱۲]

#### ۱-۴-۱ شتاب نگاشت های ثبت شده

در حال حاضر، ثبت زمین لرزه‌ها، بیشتر توسط لرزه نگارها و شتابنگارها انجام می‌شود. لرزه‌نگارها دستگاه‌های بسیار حساسی هستند که قادرند حرکات فوق العاده ضعیف زمین، ناشی از رویداد زمین لرزه‌ها را با دقت زیاد ثبت کنند. به طور کلی، داده‌های حاصل از دستگاه‌های لرزه‌نگاری را نمی‌توان به طور مستقیم در مهندسی زلزله استفاده کرد، چون در فاصله‌های نزدیک به مرکز زمین لرزه، قادر به ثبت حرکات قوی زمین نمی‌باشند زیرا در فواصل نزدیک به مرکز زمین لرزه، غالباً این

دستگاهها به حالت اشباع در آمده و قادر به ثبت مطلوب حرکات قوی زمین نمی‌باشند. پارامترهایی که توسط پایگاههای لرزه نگاری گزارش می‌شود، معمولاً شامل مختصات زمانی و مکانی، بزرگی و عمق می‌باشد. در گزارش زمین لرزه‌ها توسط سازمان‌های مختلف تفاوت‌هایی وجود دارد، این تفاوت‌ها به سبب پیچیدگی در سازوکار زمین لرزه‌ها و نیز فاصله و پراکندگی دستگاههای لرزه‌نگار می‌باشد. برخلاف لرزه نگارها، دستگاههای شتابنگار برای نصب در نزدیکی مرکز زمین لرزه‌ها و گسل‌های فعال و همچنین در سازه‌های مهم (سد، نیروگاه، پل، ساختمان‌های بلند، پالایشگاه‌ها و ...) بسیار مناسب بوده و می‌توانند نگاشتهایی را ثبت کنند که در مهندسی زلزله، از اهمیت خاصی برخوردارند. دستگاههای شتابنگار دارای فرکانس طبیعی بسیار بالاتری نسبت به فرکانس حرکات زمین هستند و می‌توانند شتاب حاصل از حرکات قوی زمین را ثبت کنند. شتابنگاشتهای حاصل از جنبش نیرومند زمین دارای شکل‌های بسیار متفاوتی هستند که به مدت دوام، دامنه‌های اوج و محتوای فر انس آنها بستگی دارد. شتابنگاشتهای در زلزله شناسی مهندسی برای تحلیل طبیعت جنبش نیرومند زمین (فاصله، عمق، شتاب، ساز و کار گسل مسبب و ...) استفاده می‌شود. هم اکنون می‌توان ادعا نمود که هر زمین لرزه با بزرگی حدود ۲ و بالاتر در هر نقطه از کشور روی دهد، توسط شبکه‌های لرزه نگاری ثبت می‌شود و هر زمین لرزه با بزرگی در حدود ۴ در هر نقطه از کشور روی دهد، یک یا تعدادی از دستگاههای شتابنگار آن را ثبت می‌کنند. در موارد متعددی حتی از زمین لرزه‌هایی با بزرگی ۲ تا ۴ نیز شتابنگاشتهایی به دست آمده است. شتاب نگار همانطور که از اسم آن پیداست، دستگاهی است که شتاب حاصل از جنبش پوسته زمین را به ثبت می‌رساند و از اجزای اصلی سنسورها، دیجیتایزر، حافظه و باطری تشکیل شده است. اگرچه این دستگاهها به منظور ثبت جنبش‌های ناشی از زمین لرزه‌ها ساخته شده‌اند، ولی طراحی آنها به گونه‌ای است که فقط در محدوده معینی که ارزش مهندسی دارد می‌توانند شتابهای حاصل از زمین لرزه را ثبت کنند. معمولاً این دستگاهها در اثر حرکات قوی زمین شروع به کار نموده و حساسیت چندانی برای ثبت امواج بسیار خفیف از خود نشان نمی‌دهند. دستگاههای شتابنگار جهت نصب در نزدیکی مراکز زمین لرزه‌ها و گسل‌های فعال و همچنین در سازه‌های مهم بسیار مناسب‌اند و اطلاعات حاصل از آنها در هنگام رویداد زمینلرزه که شتابنگاشت نامیده می‌شود، در مهندسی زلزله از اهمیت زیادی برخوردار است. از شتابنگاشتهای همچنین برای تحلیل طبیعت جنبش نیرومند زمین (فاصله، عمق، شتاب، جابجایی، ساز و کار گسل، بزرگی و ...) استفاده می‌شود [۱۳].

شبکه شتابنگاری زلزله ایران در سال ۱۳۵۲ تأسیس و تا سال ۱۳۷۱ حدود ۲۷۶ دستگاه شتابنگار آنالوگ (SMA1) را در سراسر کشور نصب کرد. این دستگاه‌ها توانسته‌اند زمین لرزه‌های مهمی مانند زمین لرزه‌های طبس (۱۳۵۷) و گلباش (۱۳۶۰) را ثبت کنند. ایستگاه جهرم در استان فارس در تاریخ ۱۳۵۲/۰۹/۲۵ خورشیدی اولین شتابنگاشت را با بیشینه شتابی برابر با ۰۰۲ شتاب ثقل زمین به ثبت رسانید. بعد از زمین لرزه روبار- منجیل (۱۳۶۹) طرح توسعه شبکه شتابنگاری در دستور کار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار گرفت و از سال ۱۳۷۲ نصب دستگاه‌های دیجیتال شروع شد. اولین دستگاه‌های شتابنگار دیجیتال در روستای سفیدآبه (بعد از زمین لرزه چهارم اسفند ۱۳۷۲)، زنجیران و ذرات (بعد از زمین لرزه دهم اسفند ۱۳۷۲ موک) نصب گردیدند. ایستگاه زنجیران (استان فارس) توانست در سی ام خرداد ۱۳۷۳ زمین لرزه زنجیران را با بیشینه شتاب تقریبی ۱ شتاب ثقل زمین به ثبت برساند. این دستگاه‌ها زمین‌لرزه‌های مهمی مانند زنجیران، گرمخان بجنورد، اردکول، سرعین، گلباش، کره بس و زمین لرزه بهم را ثبت کرده‌اند. بیشینه شتاب ثبت شده در زمین‌لرزه بهم، بر روی مؤلفه قائم ۹۸۹ شتاب ثقل زمین است. بیشینه شتاب ثبت شده بر روی مؤلفه قائم و نزدیک بودن به کانون و گسل مسبب، این شتابنگاشت را به یکی از بارزترین شتابنگاشتهای دنیا در آورده است [۱۴].


در ادامه به شتابنگاشتهای زلزله ۲۳ اردیبهشت ماه بجنورد پرداخته می‌شود جدول ۴-۱ ایستگاه‌های ثبت کننده رکورد شتاب زلزله ۲۳ اردیبهشت ماه بجنورد را نمایش می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود حداکثر شتاب ثبت شده در ایستگاه ناوه به مقدار ۶۲۴ سانتی‌متر بر مجدور ثانیه بوده، که مقدار قابل توجهی می‌باشد. البته این شتاب به تنها یک نمی‌تواند به عنوان معیار مناسبی برای معرفی این جنبش زمین باشد. زیرا هم بازه حضور این مقدار شتاب (۶۲۴ سانتی‌متر بر مجدور ثانیه) در طول رکورد ناچیز می‌باشد و همچنین معمولاً این نوع شتاب حداکثرها، تک پالس‌هایی دارای فرکانس بسیار بالا و زمان حضور بسیار پایین بوده و اثر قابل توجهی بر روی سازه‌ها ندارند و همچنین سازه‌ها معمولاً از حداقل شکل‌پذیری برای رد کردن این پالس‌ها برخوردار هستند. در همین مورد شکل ۹ طیف شوک (طیف پاسخ به ضربه) برای بارگذاری نیم موج سینوسی، مستطیلی و مثلثی را نمایش می‌دهد همانطور که مشاهده می‌شود اگر طول مدت زمان ضربه (در اینجا معادل با پالس با فرکانس خیلی بالا در زلزله) نسبت به دوره تناوب سازه بسیار کوچک باشد پاسخ اتفاق افتاده در سازه بسیار ناچیز می‌باشد.

جدول ۱-۴ ایستگاه‌های ثبت کننده زلزله ۲۳ اردیبهشت ماه بجنورد [۱۴]

کد ایستگاه	نام لاتین	نام ایستگاه	مرجع	$M_W$	فاصله رومگزی	طول جغرافیایی	عرض جغرافیایی	بیشینه شتاب	تاریخ	شماره رکورد
GRK	Garmkhan	گرمخان	BHRC	۵.۸	۲۷	۵۷.۱۹	۳۷.۵۸	۱۲۱	۲۰۱۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰:۰۸	۷۰۷۰
RBT	Robat	رباط	BHRC	۵.۸	۵۷	۵۷.۱۹	۳۷.۵۸	۳۹	۲۰۱۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰:۰۸	۷۰۷۱
GYF	Gifan	گیفان	BHRC	۵.۸	۴۴	۵۷.۱۹	۳۷.۵۸	۷۷	۲۰۱۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰:۰۸	۷۰۷۲
NAV	Naveh	ناوه	BHRC	۵.۸	۲۳	۵۷.۱۹	۳۷.۵۸	۶۲۴	۲۰۱۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰:۰۸	۷۰۷۴/۰۱
RAZ	Raz	راز	BHRC	۵.۸	۴۱	۵۷.۱۹	۳۷.۵۸	۴۴	۲۰۱۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰:۰۸	۷۰۷۳
SHQ	Showgan	شوغان	BHRC	۵.۸	۳۸	۵۷.۱۹	۳۷.۵۸	۲۳	۲۰۱۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰:۰۸	۷۰۷۵
SID۱	Shirindareh Dam۱	سد شیرین در ۱	BHRC	۵.۸	۱۶	۵۷.۱۹	۳۷.۵۸	۴۹۴	۲۰۱۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰:۰۸	۷۰۹۴/۰۱
FRJ	Farooj	فاروج	BHRC	۵.۸	۱۰۰	۵۷.۱۹	۳۷.۵۸	۱۸	۲۰۱۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰:۰۸	۷۰۹۲
BRE۱	Barezoo Dam۱	سد بارزو	BHRC	۵.۸	۶۷	۵۷.۱۹	۳۷.۵۸	۱۱	۲۰۱۷/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰:۰۸	۷۰۹۱

البته با این وجود، تصاویر دریافتی از روستای ناوه که ایستگاه ناوه در آن قرار دارد (شکل ۱۰-۱) آسیب ناچیزی در این روستا را نمایش می‌دهد که با توجه به رکورد شتاب مذکور و آسیب‌های شدیدتر در نواحی دیگر (شکل ۱۱-۱)، ثبت این رکورد شتاب لزوماً منطقی نمی‌باشد و انجام بررسی های بعدی را لازم می‌دارد. لازم به ذکر است مقدار حداقل سرعت ثبت شده در ایستگاه ناوه برابر ۲۰ سانتی‌متر بر ثانیه و طول مدت دوام جنبش زمین حدود ۵ ثانیه بوده می‌باشد. البته با توجه به

اینکه تمرکز این گزارش در بحث آسیب‌های واردہ بر جدارهای خارجی و جداگرهاهای داخلی می‌باشد بررسی بیشتر موضوع در مورد محتوی رکوردهای شتاب صورت گرفته به سایر محققین واگذار می‌گردد.

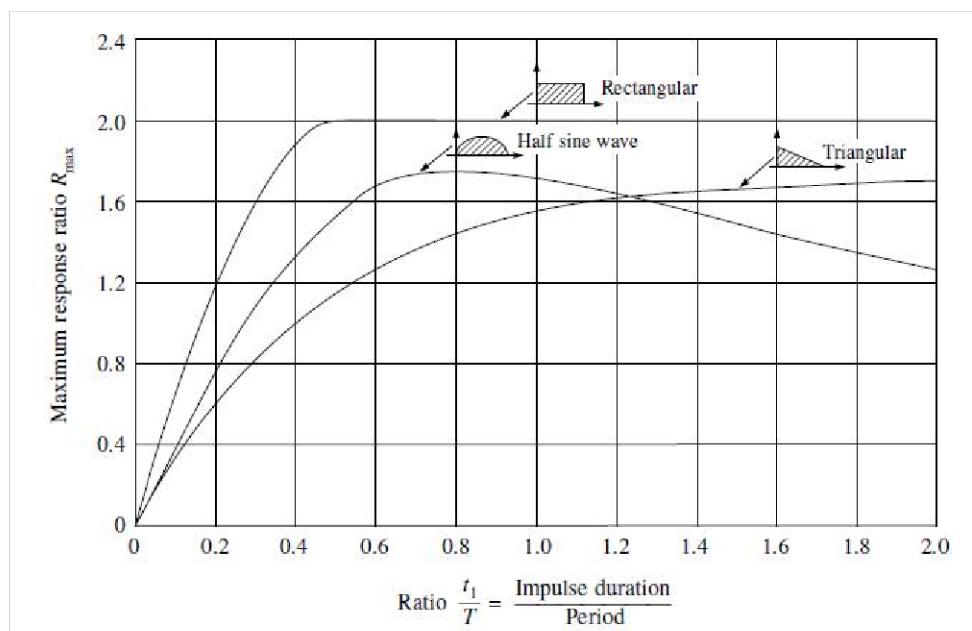

شکل ۹-۱ طیف پاسخ سازه یک درجه آزادی به بارگذاری ضربه‌ای [۱۵]



شکل ۱۰-۱ خرابی ناچیز در روستای ناوه (تهییه شده توسط همکاران در استان خراسان شمالی)



شکل ۱۱-۱ خرابی اتفاق افتاده در گلستان شهر بجنورد (شدت خرابی بیشتر از روستای ناوه می‌باشد).

## مراجع فصل اول :

- [۱] Victor Gioncu, Federico Mazzolani, Earthquake Engineering for Structural Design, First published ۲۰۱۱ by Spon Press.
- [۲] آزاده آقا محمدی و همکاران و همکاران، خبرنامه ژئو دینامیک، نشریه نقشه برداری، شماره ۱۰۹، اردیبهشت ماه ۹۰
- [۳] نوربخش میرزائی، ایالت‌های لرزه زمینساختی ایران، سمینار آموزشی مبانی لرزه زمینساخت و تحلیل خطر نسبی زمین لرزه، ۱۲ مرداد ۸۳ مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی.
- [۴] Ph. Vernant & et al, Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman, Geophysics. J. Int. (۲۰۰۴).
- [۵] مهدی زارع، بررسی تحلیل خطر و زلزله مبانی طراحی به منظور مقاصد مقاوم سازی، ارائه PPT در نوزدهمین سخنرانی تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۵/۱۰/۱۲.
- [۶] محمد تاتار، فرزاد یمینی، گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۷۵/۱۱/۱۶ شمال بجنورد، گزارش چاپ شده توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۷۶.
- [۷] اسماعیل فرزانگان و همکاران، گزارش شبکه شتابنگاری کشور از زمین لرزه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ شناور غرب بجنورد استان خراسان شمال، مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی اردیبهشت ۱۳۹۶.
- [۸] <http://www.iiees.ac.ir/fa>.
- [۹] حسن فرحدل، رمضان رمضانی اومالی، تعیین قابلیت لرزه‌خیزی و تحلیل خطر زلزله شهر بجنورد،

[۱۰] استان شناسی خراسان شمالی، وزارت آموزش و پژوهش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، چاپ دوم ۱۳۹۲.

[۱۱] گزارش زلزله ۵/۷ پیش قلعه خراسان شمالی، مؤسسه ژئو فیزیک مرکز لرزه‌نگاری کشوری، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

[۱۲] <https://www.usgs.gov/>

[۱۳] محمد حسین یزدانی، حبیب الله عشقی، شتابنگار و شبکه شتابنگاری، سازمان مدیریت بحران کشور.

[۱۴] <http://ismn.bhrc.ac.ir/>

[۱۵] RayW. Clough, Joseph Penzien, DYNAMICS OF STRUCTURES, Copyright (c) ۲۰۰۳ by Computers & Structures.

# فصل دوم

بررسی آسیب‌های واردہ به پروژه‌های ساختمانی شهرستان بجنورد و حومه

## ۱-۲ مقدمه

بر اساس بازدیدهای میدانی انجام گرفته توسط تیم اعزامی سازمان ملی زمین و مسکن، از ساختمان‌های مسکن مهر گلستان شهر و روستاهای آسیب دیده در زلزله بجنورد، غالب خسارات‌های وارد شده در زلزله از نوع غیرسازه‌ای بوده و آسیب در عناصر اصلی سازه به ندرت اتفاق افتاده است. مشکل عمدۀ ساختمان‌ها خرابی نازک کاری، تیغه‌ها، دیوارهای پیرامونی، بازشوها و نمای ساختمان است که غالباً به دلیل ضعف در جزئیات اجرایی اتفاق افتاده است و باعث ایجاد ترک و حتی شکاف در جداگرهای داخلی و جدارهای خارجی ساختمان شده است که در صورت وقوع پس لرزه و یا زلزله‌های آتی احتمال فرو ریزی این دیوارها و آوار شدن آن‌ها وجود دارد. آسیب غیرسازه‌ای در زلزله بجنورد به دو دسته عمدۀ تخریب نما و تخریب دیوار (شامل دیوار خارجی و تیغه‌ها) تقسیم بندی می‌شوند که عواملی گوناگونی موجب وقوع آن شده‌اند که در ادامه بررسی می‌شوند.

## ۲-۱ تخریب دیوارها

تخریب دیوارهای غیر سازه‌ای در زلزله بجنورد عوامل متعددی دارد که به طور کلی به صورت زیر دسته بندی می‌شود.

### ۲-۱-۱ عدم مهار دیوارهای غیر سازه‌ای به سازه اصلی

بر اساس "ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ "ساختمان ایران[۱] اجزای غیر سازه‌ای و تکیه‌گاههای آن‌ها باید به گونه‌ای به سازه مهار شوند که بتوانند نیروهای جزء غیر سازه‌ای را به سازه منتقل کنند و تغییر شکل‌های ایجاد شده در آن‌ها را (تغییر مکان‌های نسبی ایجاد شده در طبقات هنگام زلزله و تغییر شکل‌های ناشی از دمای محیط) پذیرا باشند. مسیر انتقال با در این اجزا باید دارای مقاومت و سختی کافی بوده و محل اتصال به سازه توانایی تحمل اثر موضعی بارها را داشته باشد. استفاده از اتصالات جوشی یا پیچی و نظایر آن‌ها مجاز است ولی نباید از مقاومت اصطکاکی ناشی از بارهای ثقلی استفاده شود.

همچنین براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمانی ایران [۲] توصیه می‌شود اعضای غیر سازه‌ای، مانند دیوارهای داخلی و نماها طوری اجرا شوند که مزاحمتی برای حرکت اعضای سازه‌ای در زمان وقوع زلزله ایجاد نکند در غیر این صورت، اثر اندرکنش این اعضا با سیستم سازه باید در تحلیل سازه در نظر گرفته شود.

در بند ۲-۴ استاندارد ۲۸۰۰ نیروی طراحی اجزاء غیر سازه‌ای و در بند ۳-۴ این استاندارد ملاحظات طراحی برای تغییر مکان اجزای غیر سازه‌ای ارائه شده است. همچنین در بند ۴-۵-۲ این استاندارد داریم :

کلیه اجزای معماری، نگهدارندها و اتصالات آنها باید برای نیروی عنوان شده در بند (۴-۳) طراحی شوند. طراحی برای تغییر مکان‌های بند (۳-۴) برای همه اجزا الزامی نیست، مگر آنکه احتمال خطر جانی در آنها وجود داشته باشد. اجزایی که در زیر قطعات سازه‌ای طره‌ای قرار دارند باید قادر به تحمل تغییر مکان‌های قائم ناشی از چرخش تکیه‌گاهشان باشند.

در استاندارد ۲۸۰۰ به تفکیک ملاحظاتی در مورد دیوارهای خارجی، دیوارهای داخلی و دیوارهای شیشه‌ای نما به ترتیب در بندۀای ۴-۵-۳، ۴-۵-۴ و ۶-۵-۴ ارائه شده است. علی رغم ارائه توضیحات کلی در این بندۀا، عدم ارائه جزئیات اجرایی مناسب موجب ابهامات فراوان و ضعف‌های اجرایی گردیده است. به طور کلی دیوارهای با ارتفاع و یا طول زیاد باید به طریقی کنترل شوند تا در هنگام ضربه‌ی شدید و یا زلزله به واسطه‌ی وزن خود تخریب نشوند، از این رو آینه نامه برای دیوارهای این الزام رو قرار داده است که اگر ارتفاع و یا طول دیوار از یک حد بیشتر شد بایستی حتماً وادار (وال پست شکل ۱-۲) اجرا گردد. وظیفه وال پست‌ها انتقال نیروهای حاصل از باد و زلزله از دیوار به قاب سازه‌ای می‌باشد که موجب عدم تخریب دیوار می‌گردد. وال پست می‌تواند فلزی یا بتن آرمه باشد. وال پست‌های فلزی معمولاً به صورت پروفیل نیشی، ناوданی و یا قوطی می‌باشد. دو سر این اجزای قائم باید به گونه‌ای مناسب در کف و سقف مهار گرددند.




شکل ۱-۲: استفاده از وال پست در اطراف بازشو

علاوه بر موارد مذکور مطابق ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ دیوار غیرسازه‌ای باید شرایط زیر را داشته باشد :

- ۱- حداقل طول مجاز هر دیوار غیرسازه‌ای بین دو کلاف قائم، باید از ۶ متر یا ۴۰ برابر ضخامت آن دیوار بیشتر باشد.
- ۲- حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار غیرسازه‌ای باید از ۱ به ۳۰ کمتر باشد. در صورت استفاده از آجر، حداقل ضخامت دیوار غیرسازه‌ای باید برابر عرض آجر باشد.
- ۳- حداقل ارتفاع دیوار غیرسازه‌ای از تراز کف  $\frac{3}{5}$  متر است. در صورت تجاوز از این مقدار باید دیوار غیرسازه‌ای با تعبیه عناصر افقی و قائم مانند جزئیاتی که در بند ۵ ارائه شده به‌طور مناسبی مقید و محدود شود.
- ۴- دیوار غیرسازه‌ای که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارد، باید کاملاً به زیر پوشش سقف مهار شود، یعنی رگ آخر تیغه با فشار و ملات کافی در زیر سقف جای داده شود.
- ۵- لبه فوقانی دیوار غیرسازه‌ای که در تمام ارتفاع ادامه ندارد باید به کلاف فولادی یا ناودانی نمره ۶ یا معادل مقطع

بتن مسلح یا چوبی که به دیوار غیرسازه‌ای یا کلاف‌های احاطه کننده دیوار غیرسازه‌ای متصل باشد، مقید شود

(شکل ۲-۲).

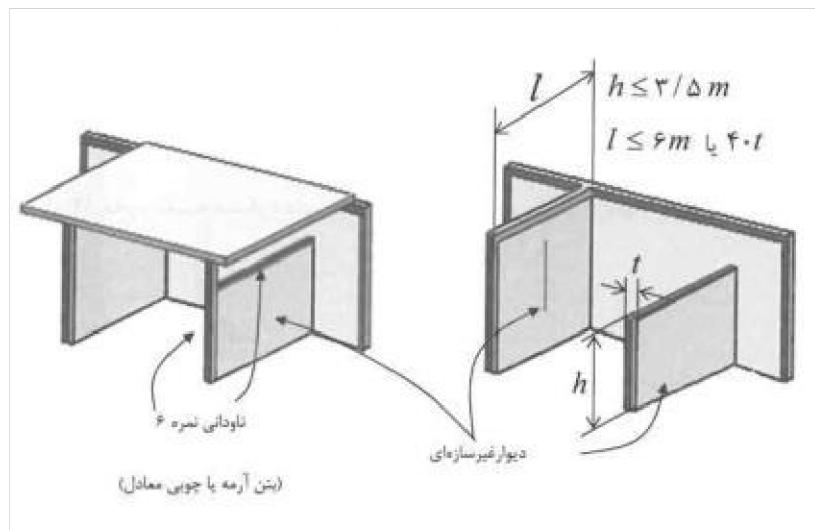

شکل ۲-۲-جزئیات دیوارهای غیر سازه‌ای [۱]

۶- در صورتی که لبه قائم دیوار غیرسازه‌ای (تیغه) آزاد باشد، این لبه باید به یک تیغه دیگر، یا یک دیوار عمود بر آن، یا کلاف قائم و یا ستونک معادل یک ناوданی فولادی نمره ۶ یا مطبع بتن آرمه یا چوبی، با اتصال کافی تکیه داشته باشد.

۷- دیوار غیرسازه‌ای متکی به دیوار سازه‌ای باید به طور هم زمان یا به صورت لاریز یا به صورت هشتگیر چیده شود. چنانچه دیوار غیرسازه‌ای بعد از احداث دیوار سازه‌ای و بدون اتصال به آن ساخته شود، باید در محل تقاطع به نحو مناسبی به دیوار سازه‌ای متصل و محکم شود. در این حالت دیوار سازه‌ای در صورت دارا بودن شرایط فوق می‌تواند به عنوان نگهدارنده برای دیوار غیرسازه‌ای محسوب شود. در صورتی که اتصال کافی بین دیوار غیرسازه‌ای و دیوار سازه‌ای وجود نداشته باشد لبه کناری دیوار غیرسازه‌ای آزاد تلقی شده و باید عنصر قائم در لبه آن تعییه شود. دو دیوار غیرسازه‌ای عمود بر هم نیز باید با یکدیگر قفل و بست شوند.

۸- هشتگیر را می‌توان منحصرا برای اتصال دیوارهای غیرسازه‌ای به کار گرفت، مشروط به آنکه درزهای بالا و

پایین آجرچینی بعدی در محل هشتگیر کاملاً با ملات پر شود. برای درگیر کردن دیوار غیرسازه‌ای به دیوار سازه‌ای می‌توان از میله‌های مهاری استفاده کرد.

همچنین بر اساس نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی) [۳] در مواردی که دیوارچینی در مجاورت ستون‌های فلزی یا بتني قرار می‌گیرد و در این نقاط درز پیش‌بینی نشده باشد، باید نحوه اتصال ستون به دیوار بر اساس نقشه‌های اجرایی باشد، در صورتی که این جزئیات در نقشه‌ها نیامده باشد به صورت زیر عمل می‌شود.

● اتصال دیوار به ستون بتني :

در هر متر ارتفاع، ۲ عدد شاخک L به ابعاد  $250 \times 250 \times 80$  از میلگرد به قطر ۱۰ میلی‌متر که به صفحه‌های به ابعاد  $100 \times 100$  میلی‌متر جوش داده می‌شود، این صفحات با شاخک‌های مناسب هنگام بتن‌ریزی در داخل ستون بتني کارگذاری شده اند. شاخک‌های L شکل در داخل دیوار آجری و درون ملات بین آجرها قرار داده خواهند شد.

● اتصال دیوار به ستون فلزی :

در هر متر ارتفاع یک قطعه اتصال جوش شده به ستون فلزی باید در داخل ملات دیوارچینی قرار گیرد. قطعه اتصال به صورت T با میلگردی به قطر ۸ میلی‌متر به اندازه  $150 \times 350$  میلی‌متر که بعد ۱۵۰ میلی‌متری آن به ستون جوش داده می‌شود. به طور کلی دلیل عمدۀ خسارات وارد شده به ساختمان‌ها به دلیل عدم مهار دیوار به ستون و همچنین عدم استفاده از وال پست در طول و ارتفاع دیوار می‌باشد (شکل ۳-۲). در نقشه‌های سازه‌ای اشاره‌ای به جزئیات وال پست و اجرای آن نشده بود که البته بعد از وقوع این زمین لرزه، نظام مهندسی استان، مهندسین محاسب را ملزم به ارایه وال پست متناسب با سازه در نقشه‌ها کرده است. نکته دیگر اینکه امکان حرکت جانبی نسبی بین دیوار و سازه در هیچ‌کدام از ساختمان‌ها فراهم نشده بود.




شکل ۳-۲ ریزش دیوار به علت عدم مهار به سازه اصلی

## ۲-۲-۲ دیوار چینی نامناسب و ملات نامناسب

توصیه‌ها در برخی مراجع برای دیوار چینی به این نکته تاکید دارد که هر آجر باید حداقل  $1/4$  تا  $1/2$  از طول خود را با آجر زیرین همپوشانی کند در غیر این صورت موجب شکل‌گیری یک مسیر محتمل خرابی در هنگام زلزله می‌شود. همچنین تقاطع‌های دو دیوار اصطلاحاً باید هشت‌گیر شوند، یعنی نصف طول آجر، یک رج در میان در داخل ضخامت دیوار دیگر قرار گیرد. بر اساس نشريه ۵۵ ضخامت بندهای اجرایی نباید کمتر از ۱۰ و یا بیشتر از ۱۲ میلی متر باشد. در برخی پروژه‌های از ملات کافی و مناسب برای اتصال رج‌های دیوار استفاده نشده بود(شکل ۲-۴). در تعدادی از پروژه‌ها که از بلوک‌های هبلکس برای اجرای دیوار استفاده شده بود، از چسب مخصوص هبلکس استفاده نشده و در برخی بلوک‌ها از مصالح گوناگون به صورت ترکیبی استفاده شده بود (شکل ۵-۲) که ناهمگن بودن این نوع مصالح موجب تخریب دیوار می‌شود. غیر اصولی بودن نحوه دیوار چینی در کنار ضعف ملات موجب ایجاد ترک‌هایی در محل اتصال آجرها و بلوک‌ها شده است.



شکل ۲-۴ دیوارچینی نامناسب و استفاده از ملات ناکافی (کمبود ضخامت بند)

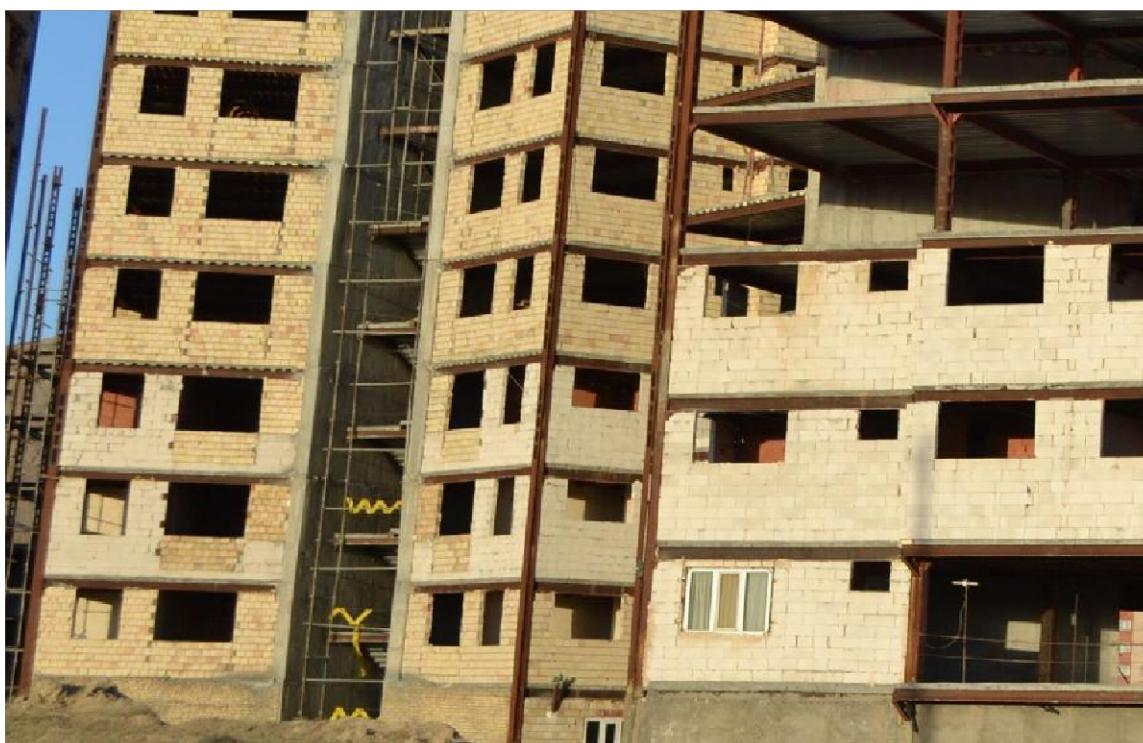

شکل ۲-۵ استفاده همزمان از هبلکس و بلوک سفالی

### ۳-۲ عدم استفاده از نعل درگاه در بازشوها

از جمله موارد ضعف که در ساختمان‌های ساخته شده دیده می‌شود، عدم وجود نعل درگاه (شکل ۶-۲) یا امتداد نیافتن نعل درگاه بر روی دیوارهای طرفین بازشو می‌باشد که در نهایت باعث تخریب دیوار شده‌اند. بر اساس نشریه ۵۵ نعل درگاه‌ها (بالای پنجره و درب‌ها) باید بر اساس جزئیات مندرج در نقشه‌های اجرایی و با طول گیرداری کامل ساخته شوند.<sup>[۳]</sup> چنانچه نعل درگاه با یک تیر آهن ساخته می‌شود طول گیرداری نباید از ۲۵ سانتی‌متر کمتر باشد. برای نصب این قبیل نعل درگاه‌ها توصیه می‌شود از زیر سری بتنی یا صفحه‌های فولادی استفاده شود. در صورتی که عرض دیوار از نیم آجر بیشتر باشد، نعل درگاه از دو تیر آهن موازی ساخته می‌شود که در هر ۵۰ سانتی‌متر به وسیله دو عدد میل مهار در بالا و پایین به یکدیگر بسته می‌شود. عدم وجود نعل درگاه در برخی بازشوها که دارای وزن بالای ناشی از دیوارچینی هستند موجب ایجاد ترک شده است.



شکل ۶-۲ عدم استفاده از نعل درگاه

### ۴-۲ رعایت نکردن ابعاد بازشوها

در برخی ساختمان‌های شهرک گلستان شهر وجود بازشوهایی با ابعاد بزرگ و یا متعدد موجب (شکل ۷-۲) ایجاد ترک شده بود و اکثر این ترک‌ها بین بازشوها ایجاد شده بود و علاوه بر آن عدم استفاده از وال پست، آسیب‌ها را تشدید کرده بود. بر

اساس آیین نامه ۲۸۰۰ رعایت موارد زیر در مورد اندازه و محل بازشوها ساختمان های با مصالح بنایی الزامی است [۱].

۱- مجموع سطح بازشوها در هر دیوار بار برابر از یک سوم سطح آن دیوار بیشتر نباشد.

۲- مجموع طول بازشوها در هر دیوار برابر از یک دوم طول دیوار بیشتر نباشد.

۳- فاصله اولین بازشوها در هر دیوار برابر از بر خارجی ساختمان (از انتهای دیوار) نباید کمتر از دو سوم ارتفاع دیوار یا ۷۵ سانتی متر باشد، مگر آنکه در طرفین بازشو کلاف قائم (از کف تا سقف) قرار داده شود.

۴- فاصله دو بازشو نباید از دو سوم ارتفاع کوچکترین طرفین بازشوی خود و همچنین از مجموع طول آن دو بازشو کمتر باشد. در غیر این صورت جرز بین دو بازشو، جزئی از بازشو منظور می شود و نباید آن را به عنوان دیوار برابر به حساب آورد.

۵- نعل در گاه روی بازشوهای مجاور باید به صورت یکسره با دهانه ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه جرز بین آنها باشد.



شکل ۷-۲ وجود بازشوهای متعدد و عدم تقویت بازشوها با وال پست

### ۳-۲ عوامل تخریب نماهای ساختمانی

گسترش روز افزون استفاده از انواع مختلف نماهای ساختمانی و خطرات قابل توجه ناشی از عدم طراحی و اجرای مناسب این نماها باعث شده است تا تدوین ضوابط مرتبط، بیش از پیش اهمیت یابد. با توجه به تنوع اقلیمی و قرار گیری بخش قابل توجهی از کشور در مناطق دارای خطر لردهای بالا و باد، طراحی نماهای ساختمانی برای انواع ترکیب‌های بارگذاری شامل باد و زلزله الزامی است.

در پروژه‌هایی که از سنگ به عنوان نمای ساختمان استفاده شده است، نقص‌های فنی زیادی در اجرای نما وجود دارد که بیانگر ضعف اساسی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بر انجام صحیح نماسازی است. استفاده از سنگ‌های بی‌کیفیت، ملات ناکافی، عدم مهار صحیح نما به دیوارها در ساختمان‌ها مشهود است، به طوری که در برخی از این پروژه‌ها نخاله ساختمانی، کیسه گونی (شکل ۸-۲ و ۹-۲) و حتی پارچه در ملات دیده می‌شود. در پروژه معروف به ۱۰۰۰ واحدی در سایت مسکن شهر گلستان شهر سنگ‌های نما اسکوب نشده بود (شکل ۱۰-۲) و سنگ‌ها بدون ایجاد شیار بر سطح آن و حداقل درگیری با ملات اجرا شده است. در برخی پروژه‌ها از ملات کافی برای مهار سنگ نما به دیوار پیرامونی استفاده نشده بود که عدم اتصال کافی بین نما و دیوار موجب ریزش و ایجاد خسارت در نمای پروژه شده بود (شکل ۱۱-۲). همچنین ساکنین این پروژه‌ها از ریزش سنگ‌های نما حتی پیش از وقوع زلزله خبر می‌دادند که با توجه به کیفیت نامطلوب اجرای نما قابل پیش بینی بوده است. در تعداد زیادی از ساختمان‌های بتني گلستان شهر که دارای قاب خمی بتني بودند از نمای سنگین سنگی استفاده شده بود که برخلاف توصیه ضابطه شماره ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور ("دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها") که در فصل بعد معرفی می‌گردد) در خصوص نماهای ساختمانی می‌باشد. بر اساس توصیه ضابطه ۷۱۴ استفاده از نمای سنگین مانند نمای چسبانده شده سنگی یا آجری، فقط در سازه‌هایی با سیستم باربر جانبی صلب نظیر دیوار برشی یا مهاربند مجاز است و استفاده از آن‌ها در نمای سازه‌های با سیستم انعطاف پذیر مانند قاب خمی توصیه نمی‌شود و در صورت استفاده باید کفايت آن با محاسبات دقیق اثبات شود [۴]. در صورتی که با توجه به تغییر شکل‌های جانبی بیشتر سازه‌های قاب خمی نیاز به بررسی بیشتر در خصوص امكان نماهای سنگین می‌باشد که احتمالاً طراحان به آن توجه کافی نداشته‌اند.

چنانچه تغییرشکل جانبی نما معیارهای پذیرش را برآورده نسازد، باید تغییرمکان جانبی نسبی طبقات سازه را محدود کرد یا با ارائه جزئیات ویژه، اتصال سیستم نما به سازه را جدا نمود. در نماهای مهار شده، قطعات نما توسط اتصالات مکانیکی به سازه متصل شده اند. قطعات و اتصالات مزبور باید طوری طراحی شوند که قادر به تحمل تغییرشکل‌های ناشی از زلزله باشند. در غیر این صورت خطر سقوط قطعات نما وجود خواهد داشت که این اتفاق در خصوص برخی پروژه‌ها مشهود است.

بر اساس نشریه ۷۱۴ پنجره‌های بزرگ به خصوص پنجره‌های نمای مشرف به پیاده رو، باید دارای شیشه‌های ایمن باشند. شیشه ایمن شامل شیشه‌های آب دیده، شیشه‌های لایه‌ای، شیشه‌های دارای سیم یا الیاف، شیشه‌های دارای لایه پوشش مقاوم در برابر ضربه یا پائل‌های پلاستیکی است<sup>[۴]</sup>. این شیشه‌ها در برابر خرد شدن ایمنی بالایی دارند یا پس از خرد شدن در قاب خود باقی می‌مانند. در موارد متعددی در ساختمانهای سایت گلستان شهر از شیشه‌های معمولی در اجرا استفاده شده بود که با توجه به خرد شدن این شیشه‌ها و سقوط آن موجب جراحت چندین نفر از ساکنان گلستان شهر شده بود که خوشبختانه با توجه به عدم تردد زیاد در لحظه وقوع زلزله خسارت جانی در پی نداشت اما تجربه این زلزله هشداری است

برای جدی گرفتن بحث پنجره و نوع شیشه در طراحی و اجرای ساختمان.



شکل ۸-۲ استفاده از ملات نامناسب پشت نما



شکل ۹-۲ استفاده از نخاله ساختمانی در ملات



شکل ۱۰-۲ اسکوپ نکردن سنگ نما



شکل ۱۱-۲ استفاده از ملات ناکافی پشت سنگ نما

در پیوست اول این گزارش تصاویر خرابی زلزله ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ شمال غرب بجنورد ارائه شده است.

## ۴-۲ نتیجه گیری

وقوع زلزله ۵/۷ ریشتری بجتورد در کنار خسارت‌های مالی که به بار آورده، می‌تواند دستاوردها و تجربیاتی ارزشمند را به همراه داشت باشد، که در صورت استفاده از آن و اصلاح عملکرد دستگاه‌های اجرا و نظارت عمرانی شاهد بهبود کیفیت خدمات مهندسی در آینده خواهیم بود. با توجه به عملکرد مناسب نسبی اجزای سازه‌ای و عملکرد ضعیف اجزای غیرسازه‌ای در زلزله بجنورد ضرورت تمرکز بیشتر زنجیره عمرانی شامل مراجع تدوین آیین‌نامه‌ها و تفاسیر و دستگاه‌های مجری و ناظر بر اجزای غیرسازه‌ای احساس می‌شود.

به طور کلی ساختمان متشکل از دو قسمت اصلی اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای می‌باشد که جهت ارزیابی لرزه‌ای کامل ساختمان بایستی هریک از اجزا به صورت کامل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرند. گاهی مشاهده گردیده علی‌رغم اینکه اجزای سازه‌ای ساختمان‌ها توانسته‌اند در هنگام وقوع زلزله مقاومت لازم و کافی بر اساس عملکرد مد نظر از خود نشان دهند ولی عدم وجود اینمی در اجزای غیرسازه‌ای موجب رساندن خسارت جانی و مالی جبران ناپذیری شده است.

رفتار اجزای غیرسازه‌ای و نقش آن‌ها به هنگام زلزله اهمیت داشته و ضرورت ایمن سازی و پیش‌گیری خطر حاصل از آن‌ها کمتر از اینمی سازه‌ای ساختمان نیست. ایران کشوری زلزله خیز است، از این رو ایمن سازی سازه و اجزای غیرسازه‌ای باید در یک عملکرد مشترک و دو سویه نگریسته شود، ولی نه تنها در فرهنگ عمومی بلکه در فرهنگ متخصصان و مهندسان نیز به ایمن سازی اجزای غیر سازه‌ای توجه لازم نشده است اجزای غیر سازه‌ای در ساختمان شامل متعلقات الحاقی به سازه ساختمان است. این اجزا برای کاربری معین و بهره برداری از فضاهای ساختمان به صورتی جدایی ناپذیر در محلی مشخص نصب و مستقر می‌شوند.

در بیشتر ساختمان‌ها، اجزای غیر سازه‌ای همیشه یک سهم قابل توجهی از هزینه کل را شامل می‌شوند، لذا زیان اقتصادی ناشی از خسارات وارد به اجزای غیر سازه‌ای، کاملاً می‌تواند قابل توجه باشد. در تحقیقی به منظور تعیین خسارت‌های ناشی از زلزله ۱۹۹۵ کوبه در ژاپن برای ۲۱۰ ساختمان بتنی، مشخص شده است که ۴۰ درصد خسارات مربوط به عناصر غیر سازه‌ای می‌باشد [۵]. در زمین لرزه‌های اخیر، خسارات مالی قابل استناد به اجزای غیر سازه‌ای، معمولاً بیشتر از

خسارات واردہ به اجزای سازه ای گزارش می‌شود. علاوه بر بحث مالی، اجزای غیرسازه‌ای در قابلیت سرویس‌دهی، بهره‌برداری و خدمت‌رسانی تعیین‌کننده می‌باشند. بنابراین عدم توجه به طرح لرزه‌ای اجزای غیرسازه‌ای حتی با وجود طراحی و اجرای بدون نقص سازه باعث خسارات متعدد و تحمل‌هزینه‌های گزاف پس از زلزله خواهد شد. اهمیت میزان آسیب دیدگی اجزای غیرسازه‌ای در زلزله بستگی به پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم آسیب‌ها دارد که در قالب سه دسته "آسیب جانی" و "خسارت مالی" و "کاهش کارایی" یا از بین رفتن امکان بهره‌برداری از ساختمان" بررسی می‌شود. آسیب‌دیدگی هر جزء غیرسازه‌ای خاص درجات مختلفی از هریک از سه نوع ریسک فوق را در پی دارد:

#### • آسیب جانی

اولین نوع خطر جراحت یا کشته شدن افراد در اثر آسیب‌دیدگی و یا سقوط اجزای غیرسازه‌ای است حتی اجسام به ظاهر بی خطر نیز در صورت سقوط ناگهانی می‌توانند خطرناک و کشنده باشند. شکستن شیشه واژگونی قفسه‌ها، کمد‌های سنگین، گسیختگی لوله‌های گاز یا دیگر لوله‌های حاوی مواد خطرناک، سقوط سقف کاذب و چراغ‌های سقفی ولوسترها سنگین نمونه‌هایی از آسیب‌های غیرسازه‌ای بالقوه خطرناکی هستند که در زلزله‌های گذشته مشاهده شده است.

#### • خسارت مالی

در اکثر ساختمان‌های تجاری احداث پی وسازه تقریباً ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه کل ساختمان رابه خود اختصاص می‌دهد و بقیه هزینه‌ها صرف اجزای مکانیکی الکتریکی و معماری می‌شود. اثاثیه ساکنین شامل تیغه‌های متحرک، مبلمان، کمد و تجهیزات اداری نیز هزینه سنگین دیگری را تشکیل می‌دهند، بنابراین خسارت واردہ به اجزای غیرسازه ای و محتویات ساختمان هزینه زیادی در پی خواهد داشت زیرا این اقلام بخش عمده ارزش ساختمان را تشکیل می‌دهند. قسمتی از زیانهای مالی نتیجه آسیب‌های مستقیم وارد شده به اعضای غیرسازه ای و بقیه آن به دلیل پیامدهای این گونه آسیب‌ها است.

#### • از بین رفتن کارایی ساختمان

علاوه بر آسیب‌های جانی و خسارات مالی احتمال دیگری که وجود دارد این است که وقوع خسارات اجزای غیرسازه‌ای انجام کارهای معمول در ساختمان را مشکل یا غیر ممکن کند بعد از تهدیدهای جدی اینمی جانی احتمال از میان رفتن قابلیت بهره‌برداری یا کاهش کارایی ساختمان پس از زلزله اغلب مهم ترین ریسک است.

زلزله ۲۳ اردیبهشت ماه شمال غرب بجنورد به خوبی بیانگر این نکته است که در صورت غفلت از مهار دیوارهای غیرسازهای و نماهای ساختمانی شاهد خسارات مالی و جانی، نه به علت ضعف عملکرد سازه که به دلیل ضعف عملکرد اجزای غیر سازهای خواهیم بود و در نهایت هدف نهایی که از بین بردن و یا کمتر کردن خسارت مالی و جانی پس از زلزله است حاصل نخواهد شد.

آنچه تاکنون مشخص است ضعف اطلاعات و نبود جزئیات اجرایی در خصوص مهار اجزای غیرسازهای موجب سردرگمی و انفعال زنجیره ساخت و ساز در این مورد شده است به طوری که در اکثر موارد به مهار دیوارها و تیغه‌ها اهمیتی داده نمی‌شود و یا از روش‌هایی برای مهار استفاده می‌شود که عملکرد و کارایی آنها در هنگام زلزله در مراجع علمی اثبات نشده است. از این رو در فصل سوم این گزارش برای آشنایی مهندسین با جزئیات مناسب اجرایی ضابطه شماره ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها" و همچنین دستورالعمل شماره ۹۲/۲-۶۲۹۶ ۱۰۲ سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور با عنوان "دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای غیر سازهای" معرفی می‌گردد.

## مراجع فصل دوم :

- [۱] استاندارد ۲۸۰۰ (آین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله)، ویرایش چهارم.
- [۲] مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، ۱۳۹۲.
- [۳] نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)، چاپ هفتم، ۱۳۸۸.
- [۴] نشریه شماره ۷۱۴ (دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها)، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۱۳۹۵.
- [۵] Takahashi, N., Shiohara, H., “Life Cycle Economic Loss to Seismic Damage of Nonstructural Elements”, Proceeding of ۱۳<sup>th</sup> conference on earthquake engineering, Vancouver, ۲۰۰۴.

# فصل سوم

معرفی مراجع برای ارائه جزئیات اجرایی در زمینه مهار جداره‌های داخلی،  
 جداگرهاي خارجي و نما

### ۱-۳ مقدمه :

همانطور که در فصل گذشته ملاحظه گردید ضعف اطلاعات فنی و نبود جزئیات اجرایی در خصوص مهار اجزای غیرسازه‌ای موجب سردرگمی و انفعال زنجیره ساخت و ساز در این مورد شده است به طوری که در اکثر موارد به مهار دیوارها و تیغه‌ها اهمیتی داده نمی‌شود و یا از روش‌هایی برای مهار استفاده می‌شود که عملکرد و کارایی آنها در هنگام زلزله در مراجع علمی اثبات نشده است. از این رو در این فصل برای آشنایی مهندسین با جزئیات مناسب اجرایی مراجع زیر برای آشنایی مهندسان معرفی می‌گردد.

- ضابطه شماره ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها"
- دستورالعمل شماره ۹۲/۲-۶۲۹۶ سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور با عنوان " دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای غیر سازه‌ای"

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان برنامه و بودجه کشور

دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط  
عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها

ضابطه شماره ۷۱۴

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  
معوقت تحقیقات  
[www.bhrc.ac.ir](http://www.bhrc.ac.ir)

سازمان محترم ساختمان‌های دولتی و عمومی  
معوقت برنامه‌ریزی و پژوهشی  
[www.cehig.gov.ir](http://www.cehig.gov.ir)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت اموزش و پرورش  
سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور

دستورالعمل طراحی و اجرای  
دیوارهای غیر سازه‌ای

دستورالعمل شماره ۹۲/۲-۶۲۹۶

معاونت فنی و نظارت  
دفتر فنی، تحقیقات و مقاوم سازی مدارس کشور  
[www.nosazimadares.ir/behsazi/](http://www.nosazimadares.ir/behsazi/)

پاییز ۱۳۹۶  
ویراست اول

شماره : ۹۴/۹۶/۲۰۲۴۶  
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱  
پیوست : دارد

وزارت راه و شهرسازی  
سازمان ملی زمین و مسکن



## بسمه تعالیٰ

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها  
مدیر کل محترم مسکن و شهرسازی سمنان

با سلام

با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص آسیب های ناشی از زلزله اخیر در شهر بجنورد و مخاطرات جدی جانی و مالی ناشی از فروریزش مصالح بکار رفته در نماها و جداره های خارجی ساختمان ها و احتمال تکرار این رخداد و این نوع از آسیب ها، ضابطه شماره ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان " دستور العمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها " که از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به استناد نامه شماره ۹۵/۷۷۸۳۹۶ مورخ ۹۵/۷/۱۰ سازمان برنامه و بودجه لازم الاجرا می باشد؛ به پیوست در قالب فایل pdf فشرده ارسال و موکدا برای رعایت مفاد آن ابلاغ می گردد.

ضروری است مدیران محترم مسکن در ادارات کل نسبت به بررسی وضعیت پروژه ها با اولویت پروژه های مسکن مهر اقدام نمایند و ضمن تذکر و مطالبه اقدام مناسب از سوی پیمانکاران ، تمهیدات لازم را در این خصوص بکار گیرند تا از تکرار احتمالی موارد مشابه خودداری گردد.



رونوشت:

جناب آقای مهندس عظیمیان معاون محترم وزیر راه و شهرسازی جهت استحضار.  
جناب آقای مهندس شاکری مدیر کل محترم دفتر امور نظارت عالی فنی پروژه ها جهت آگاهی .  
جناب آقای مهندس سیداشرفی سرپرست محترم دفتر طرحها و الگوهای ساخت جهت آگاهی .  
جناب آقای مهندس نیکزاد مدیر کل محترم دفتر فناوریهای نوین ساخت مسکن جهت آگاهی .  
دفتر طرحها و الگوهای ساخت

نامه های صادره بدون مهر دبیرخانه مرکزی سازمان ملی زمین و مسکن از درجه اعتبار ساقط می باشد

تهران: میدان ونک خیابان شهید خدامی چهار راه نیروی انتظامی پلاک ۵۶

[www.nlho.ir](http://www.nlho.ir)

ش ش: ۵۰۸۶۲۹

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان برنامه و بودجه کشور

# دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها

ضابطه شماره ۷۱۴

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  
معاونت تحقیقات  
[www.bhrc.ac.ir](http://www.bhrc.ac.ir)

معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی  
امور نظام فنی و اجرایی  
[Nezamfanni.ir](http://Nezamfanni.ir)

سازمان مجری ساختمان‌های دولتی و عمومی  
معاونت برنامه‌ریزی و مهندسی  
[www.cobi.gov.ir](http://www.cobi.gov.ir)



باسم‌هه تعالی

رئاست جمهوری  
سازمان برنامه و بودجه کشور  
رئیس سازمان

۹۵/۷۵۸۳۹۶	شماره:	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
۱۳۹۵/۰۷/۱۰	تاریخ:	

موضوع: دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و مواد (۶) و (۷) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۹۷-ت/۱۳۸۵/۴/۲۰-هـ مورخ ۳۳۴۹۷)، به پیوست ضابطه شماره ۷۱۴ امور نظام فنی و اجرایی، با عنوان «دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ الزامی است.

امور نظام فنی و اجرایی این سازمان دریافت‌کننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصلاحات لازم را اعلام خواهد کرد.



## **۲-۳ معرفی ضابطه شماره ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه "دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمانها"**

در ضابطه ۷۱۴ جزئیات اجرای نمای ساختمان‌های متعارف و مسایل فنی مرتبط ارائه شده است. با توجه به جدید بودن ابلاغ (۱۳۹۵/۱۰/۱) ضابطه شماره ۷۱۴ عملی بودن و نحوه عملکرد مشخصات فنی ارائه شده در این ضابطه نیاز به مرور زمان و مشاهدات تجربیات دارد. ولی آنچه مسلم است اجرای جزئیات ارائه شده در این مجموعه باعث کاهش آسیب‌های وارد به نما در ساختمان‌ها می‌گردد. در صورت اجرای ملاحظات فنی ارائه شده در این مجموعه از اظهار نظرهای مغرضانه و غیر کارشناسی و ناشی از منافع شخصی و یا گروهی خاص، در خصوص استفاده از مصالح نوین در زمینه نمای بناها جلوگیری به عمل خواهد آمد از این رو حمایت همه جانبه از این نوع دستورالعمل‌های اجرایی ضروری می‌باشد.

### **۲-۲-۱ اهداف نشریه شماره ۷۱۴**

هدف نشریه شماره ۷۱۴ طراحی و ارائه ضوابط اجرایی نماها تحت اثر بارهای لرزه‌ای، باد، ضربه و سایر عوامل محیطی و ارائه راهکارهای مناسب برای مهار آنها می‌باشد. ساختمان مورد بحث این نشریه نماهای ساختمانی بوده و الزامات تهیه شده براساس آن ارائه شده است [۱].

### **۲-۲-۲ محدوده کاربرد نشریه شماره ۷۱۴**

محدوده کاربرد نشریه شماره ۷۱۴ نماهای ساختمانی است. این ضوابط در صورتی باعث پایداری نما می‌شود که سازه ساختمان و دیوارهای پشتیبان نما در صورت وجود، ضوابط سازه‌ای استاندارد ۲۸۰۰ با توجه به اهمیت ساختمان را تامین نمایند. در غیر این صورت، آسیب‌های وارد به قاب سازه‌ای و دیوارهای نگهدارنده نما باعث آسیب دیدن و خرابی نما می‌شود. همچنین تغییر مکان‌ها و جابجایی‌های نسبی سازه نیز باید در محدوده تامین ضوابط سازه‌ای استاندارد ۲۸۰۰ باشد. در غیر این صورت رعایت ضوابط این دستورالعمل به تنها‌یی از وقوع آسیب به نما جلوگیری نمی‌کند [۱].

### **۲-۲-۳ ملاحظات کلی نشریه شماره ۷۱۴**

با توجه به ضوابط ارائه شده در این دستورالعمل، لازم است اجزای نما بسته به نیاز، در مقابل بارهای وارد ناشی از فشار و مکش باد و نیروها و جابجایی‌های زلزله و بارهای ناشی از ضربه مهار شوند. در طراحی نمای ساختمان‌ها در برابر بارهای وارد سه عامل به شرح زیر باید مورد بررسی و کنترل قرار گیرد.

- اتصال نمای ساختمان‌ها به تکیه گاه باید قادر به تحمل نیروهای واردہ به نما ناشی از بار باد، زلزله و اثرات ضربه باشد.
- تکیه گاه نما و اتصال آن به سازه باید توانایی انتقال بار به سازه را داشته باشد.
- نمای ساختمان‌ها باید قادر به تحمل جابه جایی نسبی و تغییرشکل‌های تعریف شده در این دستورالعمل باشد.

### ۱-۳-۲-۳ الزامات کلی سازه‌ای

- ۱- استفاده از نمای صلب سنگین مانند نمای چسبانده شده سنگی یا آجری، فقط در سازه‌های با سیستم باربر جانبی صلب نظیر دیوار بر Shi یا مهاربند مجاز است و استفاده از آن‌ها در نمای سازه‌های با سیستم انعطاف‌پذیر مانند قاب خمثی توصیه نمی‌شود و در صورت استفاده باید کفايت آن با محاسبات دقیق اثبات شود.
- ۲- چنانچه تغییرشکل جانبی نما معیارهای پذیرش را برآورده نسازد، باید تغییرمکان جانبی نسبی طبقات سازه را محدود کرد یا با ارائه جزئیات ویژه، اتصال سیستم نمای سازه را جدا نمود.
- ۳- به طور کلی در هر نوع نما، اجزای پوششی که وزن واحد سطح آنها بیش از  $50 \text{ kg/m}^2$  می‌باشد، باید در فواصل کمتر یا مساوی  $1,2$  متر دارای مهار مکانیکی به قاب دیوار خارجی باشند. کفايت مهار در مقابل بارهای لرزه‌ای باید بر اساس معیارهای پذیرش ارائه شده در این دستورالعمل ارزیابی گردد. همچنین کفايت اجزای پوشش در مقابل مقادیر مورد انتظار تغییرمکان تعیین شده در این دستورالعمل باید بر اساس معیارهای پذیرش ارائه شده ارزیابی گردد.
- ۴- برای ساختمان‌های با قاب خمثی فولادی یا بتُنی، اتصالات پانل‌های مهار شده باید قابلیت تحمل تغییر مکان نسبی  $2,0^\circ$  را داشته باشند. همچنین در پانل‌های چندطبقه متصل در تراز طبقات، باید پانل‌ها و اتصالات قابلیت تحمل تغییر مکان نسبی  $2,0^\circ$  را داشته باشند.
- ۵- در نماهای مهار شده، قطعات نما توسط اتصالات مکانیکی به سازه متصل شده‌اند. قطعات و اتصالات مزبور باید طوری طراحی شوند که قادر به تحمل تغییرشکل‌های ناشی از زلزله باشند. در غیر اینصورت خطر سقوط قطعات نما وجود خواهد داشت.

- ۶- پنجه‌های بزرگ به خصوص پنجه‌های نمای مشرف به پیاده‌رو، باید دارای شیشه‌های ایمن باشند. شیشه ایمن شامل شیشه‌های آبدیده، شیشه‌های لایه‌ای، شیشه‌های دارای سیم یا الیاف، شیشه‌های دارای لایه پوشش مقاوم در برابر ضربه یا پانل‌های پلاستیکی می‌باشد. این شیشه‌ها در برابر خردشدن ایمنی بالایی دارند یا پس از خردشدن در قاب خود باقی می‌مانند.
- ۷- در جاهایی که از مهار نگهدارنده در بتُن استفاده شده است، این مهار باید به میلگردهای اصلی سازه بتُن مسلح متصل و مهار شوند و کفايت مهار نگهدارنده مورد استفاده در اتصالات بتُنی باید برای بارهای واردہ ارزیابی گردد.

- ۸- در نمای بالای خروجی‌ها یا مسیرهای پیاده‌رو، نصب قطعات بزرگ در ارتفاع بیش از ۳ متر از سطح زمین ممنوع است.
- ۹- مهارهای نما باید به صورت دورهای کنترل شده و در هیچ‌کدام از اعضای اتصالات نباید نشانه‌هایی از خرابی یا زنگ‌زدگی و پوسیدگی دیده شود و مهارهای زنگ زده باید تعویض شوند. شایان ذکر است افزایش تعداد مهارهای هر قطعه نما خطر سقوط آن را کمتر می‌کند.

- ۱۰- در صورت عدم امکان مهار لرزه‌ای نما در موقعیت خاص باید از دسترسی عابران به مکان‌هایی که احتمال افتادن اجزای نمای فاقد مهار وجود دارد با ایجاد موانع یا منظرهای عریض جلوگیری شود.
- ۱۱- پوشش‌های محافظ در برابر شرایط جوی باید توسط اتصال‌دهنده‌های مناسب از جنس آلومینیوم، مس، یا فولاد با پوشش روی یا سایر مصالح مقاوم در برابر خوردگی به پشت‌بندها متصل شوند.

### ۲-۳-۲-۳ سطوح عملکرد نمای خارجی ساختمان

سطح عملکرد نمای خارجی ساختمان شامل دو سطح عملکرد به شرح زیر است.

- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه

در این سطح عملکرد نمای خارجی در اثر بارهای خارجی دچار آسیب جزئی شود، به گونه‌ای که در حین زلزله و پس از آن راههای دسترسی و فرار مانند درها، راهروها، پله‌ها و آسانسورها مختل نشده و استفاده بی وقفه از ساختمان میسر باشد. در این سطح عملکرد، خسارات ناشی از خرابی نمای خارجی باید بسیار کم باشد.

- سطح عملکرد ایمنی جانی

در این سطح خرابی نمای خارجی در اثر بارهای خارجی نباید خطر جدی برای جان ساکنین به وجود آورد. در این سطح عملکرد، علیرغم خرابی‌های قابل توجه و هزینه بر نمای خارجی، احتمال جداسدگی و سقوط این اجزاء به داخل یا خارج ساختمان وجود ندارد. سطح عملکرد نما در سازه‌های با سطح کاربری متنوع، سطح عملکرد ایمنی جانی است. نمای ساختمان‌های واقع در سطح کاربری ۱ با توجه نوع کاربرد آنها نیاز به طرح لرزه‌ای ندارد.

### ۳-۳ فهرست مطالب نشریه شماره ۷۱۴

نمای ساختمان یکی از اجزای بسیار مهم ساختمان است. چراکه از یک سو، نما صورت ظاهر و منظره خارجی هر ساختمان است و لذا زیبایی جزء جدایی ناپذیر هر نما است. اما از سوی دیگر و مهم‌تر از آن، نمای هر ساختمان بسته به شرایط

حیطی از جمله آب و هوا و بارهای مختلف وارد بر آن از جمله باد، طوفان، زلزله، سیل و ضربه شرایط ویژه‌ای را تجربه کرده و لازم است در برابر این شرایط پایدار بماند. دستورالعمل حاضر نحوه طراحی نما برای مقاومت در برابر این عوامل و نیز شیوه اجرای نماهای متداول ساختمان در کشور را هم راستا با ضوابط بین المللی ارائه کرده است. این دستورالعمل مشتمل بر ۸ فصل است. در فصل اول انواع نماهای متداول از نظر نوع مصالح به کار رفته و نیز نحوه اجرا و اتصال بررسی شده است. در فصل دوم الزامات اجزای نما و در فصل سوم بارهای وارد بر نما و معیارهای پذیرش آن ارائه شده است. از فصل چهارم تا فصل هشتم به ترتیب الزامات طراحی و اجرای نماهای متداول مشتمل بر نمای سنگی، آجری، سیمانی، سرامیک، کامپوزیت و شیشه به تفضیل ارائه شده است. فهرست کلی ۸ فصل این ضابطه به شرح زیر می‌باشد.

#### ❖ فصل اول : کلیات

- معرفی انواع نما از نظر نحوه اجرا و اتصال و از نظر مصالح

#### ❖ فصل دوم : الزامات اجزای نما

- الزامات عملکردی و اجرایی دیوارهای خارجی و نما
- الزامات مصالح نما
- دیوار پشتیبان نما
- نماهای ترکیبی

#### ❖ فصل سوم : بارهای واردہ بر اجزای نما و معیارهای پذیرش

- بار ثقلی
- بارها و اثرات ناشی از زلزله
- بار باد وارد بر اجزای نما
- ارزیابی نمای ساختمان در مقابل بارهای ضربه‌ای
- بار انفجار
- نحوه اعمال بارها و ترکیبات بارگذاری

#### ❖ فصل چهارم : الزامات طراحی و اجرای نمای سنگی

- بخش‌های مختلف سیستم نمای سنگی
- قطعات یا پانل‌های سنگی (پوشش نما)
- انواع مهارهای نمای سنگی

- نمای پرده‌ای سنگی نازک

#### ❖ فصل پنجم : الزامات طراحی و اجرای نمای آجری

- انواع نمای آجری
- انواع آجر نما
- الزامات کلی طراحی
- الزامات کلی اجرایی

#### ❖ فصل ششم : الزامات طراحی و اجرای نمای سیمانی

- اندود سیمان پرتلند (استاکو)
- نمای EIFS
- نمای بتون پیش ساخته
- نمای بتون مسلح به الیاف شیشه (GFRC)
- نمای تخته سیمانی و تخته سیمان الیافی

#### ❖ فصل هفتم : الزامات طراحی و اجرای نمای سرامیکی

- نصب سرامیک به روش تر
- نصب خشک سرامیک

#### ❖ فصل هشتم : الزامات طراحی و اجرای نمای کامپوزیت

- انواع پانل کامپوزیت
- رواداری‌ها و مشخصات
- انواع سیستم‌های نصب پانل‌های کامپوزیت آلومینیوم
- دیوار پرده‌ای شیشه آلومینیوم

در بیوست دوم این مجموعه با توجه به استفاده فراوان از نمای سنگی در کشور، خلاصه‌ای از دستورالعمل‌های مربوط به نمای سنگی در ضابطه شماره ۷۱۴ به عنوان نمونه ارایه می‌گردد.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پژوهش

سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور

# دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای غیرسازه‌ای

دستورالعمل شماره ۱۰۲۹۲/۲-۶۲۹۶

معاونت فنی و نظارت

دفتر فنی، تحقیقات و مقاومسازی مدارس کشور

[www.nosazimadares.ir/behsazi/](http://www.nosazimadares.ir/behsazi/)

پاییز ۱۳۹۲

ویرایش اول

شماره: ۶۲۹۶۴ / ۲ / ۹۲۰ - ۱۰۲  
تاریخ: ۰۷/۰۷/۹۲  
بیوسته: ندارد

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت آموزش و پرورش

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور



### بسمه تعالیٰ

جناب آقای مهندس ...  
مدیر کل محترم نوسازی مدارس استان ...

### با سلام و احترام

با توجه به لزوم تدوین دستورالعملی جهت طراحی و جزئیات اجرائی دیوارهای جداکننده، دفتر فنی و تحقیقات اقدام به تهییه دستورالعملی با عنوان "دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای غیرسازه‌ای" نموده است که به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.  
بدینوسیله دستورالعمل مذکور جهت استفاده در پروژه‌های جاری و آتی ابلاغ می‌گردد.  
بدینهی است رعایت مفاد این دستورالعمل در کلیه طرحهای تخریب و نوسازی در دست مطالعه و اجرا الزامی می‌باشد. لازم به ذکر است فایل جزئیات اجرائی در پرتال سازمان به آدرس ذیل جهت بهره برداری موجود است.

<Http://www.nosazimadares.ir/behsazi/DocLib1/Forms>  
<Http://www.nosazimadares.ir/sazeh/DocLib1/Forms>

محمدحسین ترابی زاده

معاون فنی و نظارت

خیابان دکتر علی شریعتی، خیابان قیطریه (بلوار صبا)، کوچه شهید سید عباس حسینی (نجم سابق) سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور  
تلفن: ۰۲۲۴۷۹۷۹ - کد پستی: ۱۹۳۳۸۸۶۸۸۳ - صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۳۶۴  
نمبر: ۲۲۲۱۱۸۳۵ - پست الکترونیکی: [info@nosazimadares.ir](mailto:info@nosazimadares.ir) - وب سایت: [www.nosazimadares.ir](http://www.nosazimadares.ir)

### ۳-۳ معرفی دستورالعمل شماره ۱۰۲ ۹۲/۶۲۹۶ سازمان توسعه و تجهیز مدارس

#### کشور با عنوان " دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای غیر سازه‌ای "

المانهای سازه‌ای به صورت متعارف برای انواع ترکیبات بارگذاری طراحی می‌شوند ولی نکته‌ای که در بسیاری از موارد مغفول باقی می‌ماند این است که عناصر غیر سازه‌ای نیز باید نیروهای اعمالی به خودشان را تحمل و ظرفیت سازگاری با تغییر شکل‌های ایجاد شده در هنگام زلزله را داشته باشند. از جمله‌ای این عناصر غیرسازه‌ای دیوارهای جداکننده می‌باشند. که بسته به جزئیات اجرایی می‌توانند نقش سازه‌ای ایفا کرده و در مقابله با بارهای جانبی وارد بر ساختمان نیز سهیم شوند. اغلب مشاهده شده است که در هنگام زلزله دیوارها ترک خورده و یا دچار ریزش گردیده‌اند لازم به ذکر است ترک خوردنگی و یا شکست در دیوارهای جداکننده با توجه به سطح عملکرد سازه طبیعی است لیکن فروریزش این دیوارها غیر قابل قبول می‌باشد تخریب دیوارها در هنگام وقوع زلزله به دلیل اجرای نامناسب دیوارها می‌باشد. با توجه به نبود جزئیات اجرایی برای مهار و اتصال دیوارها، در این قسمت دستورالعمل شماره ۱۰۲ ۹۲/۶۲۹۶ تهیه شده توسط سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور با عنوان " دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای غیر سازه‌ای " معرفی می‌گردد. هدف از تدوین این دستورالعمل کاهش حداکثری اندرکنش میانقاب و قاب و در عین حال حفظ ایستایی دیوارها در برابر نیروهای داخل صفحه و خارج از صفحه است که هنگام وقوع زلزله به دیوار اعمال می‌گردد [۱].

طبق تعریف این دستورالعمل دیوارهای جداکننده بسته به محل قرارگیری، ممکن است در درون قاب ساختمان و یا خارج از قاب اجرا گردد. مطابق با تعریف صورت گرفته در " دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای غیرسازه‌ای " تهیه شده توسط سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور در صورتیکه دیوار جداکننده در درون قاب اجرا گردد میانقاب و در صورتیکه خارج از قاب اجرا گردد تیغه نامیده می‌شود. المانی که در داخل قاب قرار گیرد میانقاب نامیده می‌شود. میانقاب‌ها با توجه به نحوه اجرا (اتصال یا عدم اتصال به قاب) عملکرد متفاوتی با یکدیگر دارند همچنین اثراتی که روی سازه و توزیع نیروی بین قاب‌های ساختمانی می‌گذارند، مختلف است. در صورتیکه میانقاب به نحوی از قاب جدا شده

باشد و در برابری جانبی مشارکت ننماید، میانقاب غیر سازه‌ای تلقی می‌گردد. صرف نظر از عملکرد سازه‌ای و یا غیر سازه‌ای میانقاب تجربیات زلزله‌های گذشته به صورت مکرر حاکی از ضعف در جزئیات مهار این عناصر به سازه اصلی بوده که منجر به ریزش این دیوارها گردیده است. برای این دیوارها حرکت در دو جهت داخل و خارج از صفحه قابل انتظار می‌باشد در صورتی که میانقاب عنصری سازه‌ای باشد در حرکت داخل صفحه با المان‌های سازه‌ای درگیر می‌شود و در صورت غیر سازه‌ای بودن باید فاصله‌ای با مصالح پر کننده نرم (نظیر پلی استایرن) یا سایر جزئیات مناسب در میان دیوار و المان‌های قاب تهیه کرد تا از درگیر شدن قاب و دیوار جلوگیری نماید. اما خرابی اصلی در این دیوارها ناشی از ریزش میانقاب‌ها به بیرون قاب می‌باشد که از این رو میانقاب‌ها باید توسط جزئیات مناسب به سازه مهار گردند.

این دستورالعمل در چهار فصل با عنوان‌ین زیر تنظیم شده است :

❖ فصل اول : کلیات

❖ فصل دوم : میانقاب‌ها

- میانقاب‌های سازه‌ای
- میانقاب‌های غیر سازه‌ای
- ضوابط طراحی میانقاب‌های غیرسازه‌ای

❖ فصل سوم : تیغه‌ها

❖ فصل چهارم : نما و نماسازی

در پیوست سوم این مجموعه چند نمونه از جزئیات اجرایی مهار و اتصال دیوارهای غیر سازه‌ای ارائه گردیده است.

# پیوست اول

تصاویر خرابی جدارهای داخلی (تیغه‌ها) و جداگرهاي خارجي (میانقاب‌ها)

در زلزله ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ شمال غرب بجنورد














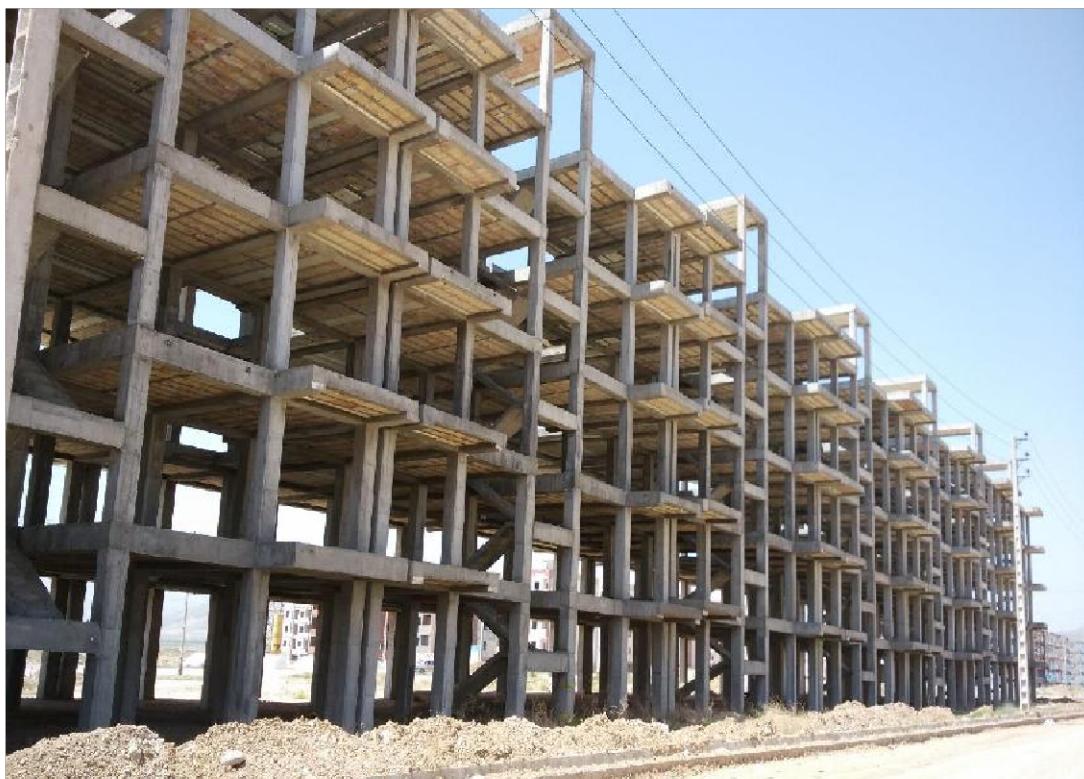





# پیوست دوم

خلاصه‌ای از دستورالعمل‌های مربوط به نمای سنگی در ضابطه شماره ۷۱۴

## پ-۲ ویژگی‌ها و مشخصات فنی کلی و حدود قابل پذیرش سنگ نما

برای نماسازی ساختمان‌ها باید از سنگ‌هایی استفاده کرد که مشخصات زیر را داشته باشند.


- از نظر بافت و ظاهر سالم بوده و پوسیدگی نداشته باشد. همچنین با دوام و عاری از هوازدگی و رگه‌های سست باشد.
- سنگ نما باید قادر شیار، ترک، درزهای باز، حفره باشد. همچنین سطوح و خطوط مرئی سنگ نباید لب پریدگی داشته باشد.
- در مقابل عوامل جوی نظیر باران، تابش خورشید، گازهای موجود در هوا، بخار آب و وزش باد مقاوم باشد.
- سنگ لوح مورد استفاده برای بخش‌های بیرونی در محیط با جو اسیدی یا در نواحی صنعتی که در آن آلودگی شدید هوا وجود دارد باید عاری از نوارهای کربن دار باشد.
- سطوح نمای سنگی باید یکنواخت بوده و به بهترین وجه کلنگی، تیشه‌ای، چکشی یا صیقلی شود به نحوی که رگه‌ها و نقش طبیعی آن به خوبی مشخص باشد.

## پ-۲ انواع مهارهای نمای سنگی

### الف- نماهای چسبانده شده


نمایی چسبانده شده، نماهایی هستند که در آن از چسب یا ملات به همراه وسایل اتصال برای اتصال سنگ نما به دیوار پشتیبان استفاده می‌شود. وسایل اتصال به عنوان مهار نگهدارنده بوده و نقش باربری ندارند. در این حالت نقش ماده چسباننده، تنها مهار بار ثقلی است. به منظور تحمل بار جانبی باید مهار مناسب مکانیکی به کار برد شود.

- ۱ تکیه گاه مهارهای در جل در ملات تزیین شده در پشت سنگ. جایگاه بین مهارها برای جلوگیری از ایجاد تنش در سنگ باید کنترل شود
- ۲ جذاکتند، لایه پوشش پلی ایلن برای جداسازی، از نوع منبسط شونده در هنگامی که اسکان ایجاد رطوبت بین دیوار پشتی و تما وجود دارد استفاده شود تا قصای تراکمینیری برای زهکشی ایجاد کند.
- ۳ با استفاده از وسائل غیرپرتوماتیک، سنگ باید سوراخ نود قطر سوراخ حداقل ۱/۵ میلی‌متر بزرگتر از قطر مهار باشد. خروجها در دو جهت مخالف در راستای افقی در سنگ ایجاد شوند تا بتوانند به صورت مکابیکی سنگ را بر دیوار پشتیبان قفل کنند. زاویه سوراخ‌ها بین ۳۵-۶۰ درجه با سطح سنگ باشد.
- ۴ در اطراف مهار نوچین به قطر دو برابر مهار و طول ۵ برابر قطر مهار به منظور تأمین ازدی حرکت مهار اجرا شود.
- ۵ متحمل کنند انتهای مهارها به هم در صفحه افقی، حداقل قطر ۵ میلی‌متر عین با قطر حداقل ۷ میلی‌متر که در صفحه افق برای مهار استفاده شده است
- ۶ حداقل عمق مهار در دیوار پشتیبان ۶ میلی‌متر (دو برابر عمق مهار در سنگ)
- ۷ خروج به وسیله چسب پلی‌استر یا آبوکسی به منظور جلوگیری از اثر رطوبت بر شود
- ۸ میزان تقویت مهار در سنگ حداقل باید به اندازه دو سوم ضخامت سنگ تما و حداقل ۷۵ میلی‌متر باشد
- ۹ حداقل ضخامت سوراخ شده سنگ توسط سوراخ کاری باید ۱۰ میلی‌متر باشد
- ۱۰ حداقل ضخامت سنگ تما ۲۰ میلی‌متر می‌باشد
- ۱۱ قلعه یا بالائی سنگی

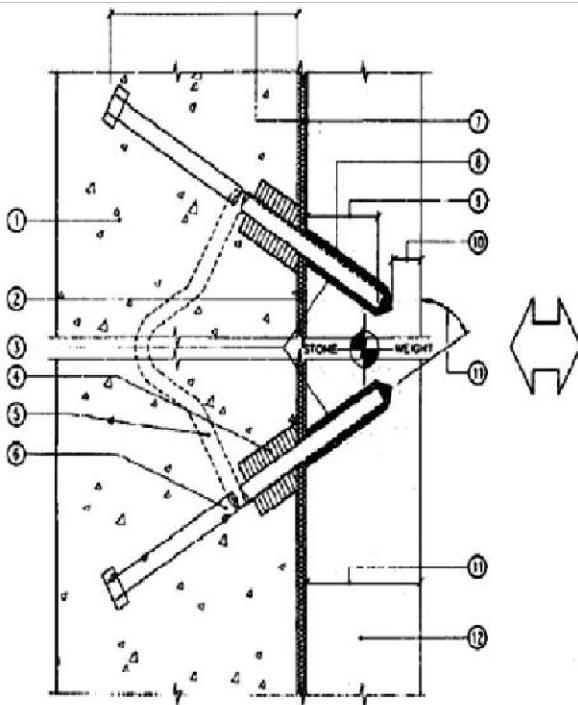

شکل پ-۱: مهارهای پیش ساخته

- ۱- تکیه گاه مهار سیمی در دیوار پشتیبان بن درجا با دیوار بنایی
- ۲- تبیه سوراخ نوبی و غیریض کردن انتهای آن که پس از پر شدن به صورت گوه دراید.
- ۳- قلاط کردن انتهایی مهار سیمی برای جاگذاری در ملات سیمان پرالند
- ۴- مهار عیانی: سیم فولادی خنده‌زنگ نوم که به شکل حلقه در وجه پشتی نما در آمده است. از سیم شماره ۸ در پالهای تا ۳۵ میلی‌متر و از سیم شماره ۶ در پالهای ضخیم تر به علت سختی و مقاومت بیشتر آن استفاده شود. در صورتی که امکان ایجاد مهار به بازوی وجود داشته باشد نایاب این نوع مهار سیم استفاده شود.
- ۵- تبیه سوراخ‌های متفاوت در پشت نما برای طبق سیم، هنگام اگذاری مهار سیمی باید مرآف ترک خودرن سنگ بود.
- ۶- وقتی که مهارهای سیم در سوراخ به صورت سفت قرار می‌گیرد سوراخ با مواد نواک بذری یا چسب آبوکسی مناسب بر شود و هنگامی که سیم ها در خطر تعاس با رطوبت باشند سوراخ غایق بندی شود.
- ۷- حداقل پوشش ۱۰ میلی‌متر برای جلوگیری از ترک خودرن هنگام سوراخ کاری یا ایجاد لکه لکی از جلب رطوبت در نظر گرفته شود.
- ۸- محل سوراخ در وسط یک سوم ضخامت بال در نظر گرفته شود سوراخ ۵ میلی‌متری برای سیم شماره ۸ و سوراخ ۷ میلی‌متری برای سیم شماره ۶ به عمق ۲۵ میلی‌متر تعمیه شود.
- ۹- مهار را توپی: سیم فولادی خنده‌زنگ که به شکل قلاب در نما در آمده است. از سیم شماره ۸ در پالهای تا ۳۵ میلی‌متر و از سیم شماره ۶ در پالهای ضخیمتر استفاده شود.
- ۱۰- مهار لبه: سیم فولادی خنده‌زنگ که به شکل قلاب در نما در آمده و به دیوار پشتیبان متصل می‌شود.
- ۱۱- ملات سیمان پرالند در خفره با سوراخ
- ۱۲- سنگ نما

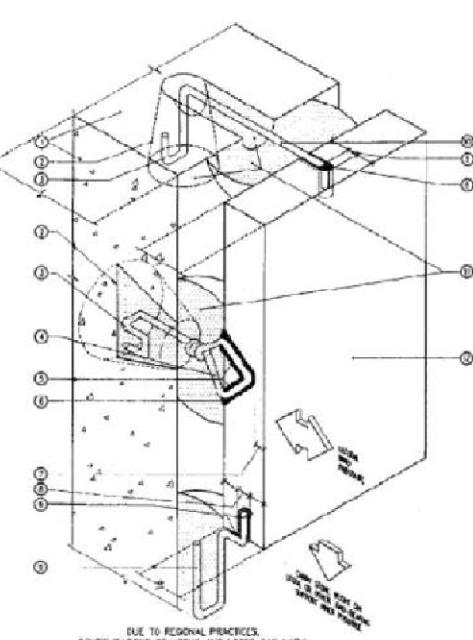


شکل پ-۲: بسته‌های سیمی


## ب-نماهای مهارشده

نماهای مهار شده، نماهایی هستند که در آن از اجزای باربر یا سازه پشت بند برای اتصال سنگ نما به دیوار پشتیبان استفاده می‌شود. بار ثقلی و جانبی توسط مهار تحمل می‌شود. نوع مهار، شکل قرارگیری و تعداد آنها بستگی به عوامل زیر دارد.

۱. سنگ مورد استفاده
۲. ضخامت و سطح رویه قطعات سنگ
۳. جنس دیوار پشتیبان مانند بتن درجا، آجرکاری، بلوک کاری
۴. بارهای وارد شده به هر مهار مانند بار مرده، بار سیکلی یا ترکیبی از هر دو

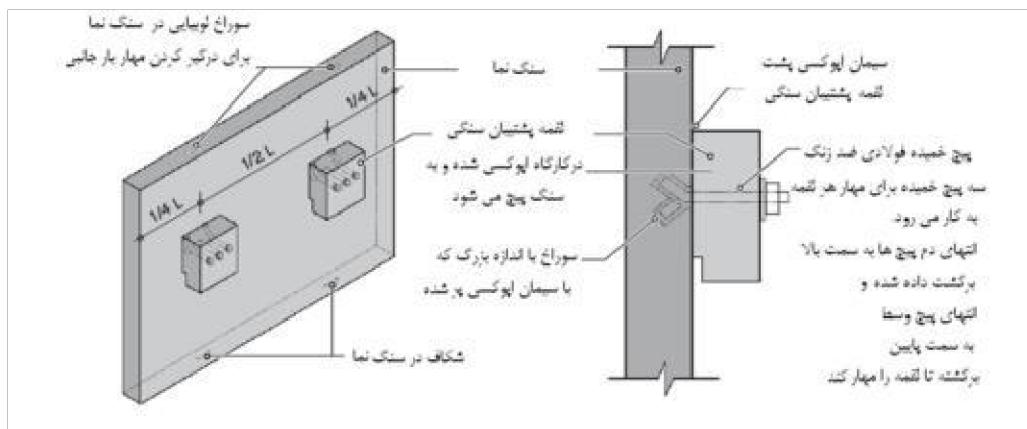

شکل پ-۳: قطعه سنگ نما همراه با قطعات لقمه سنگی نصب شده در فاصله ۰/۲۵ طول قطعه

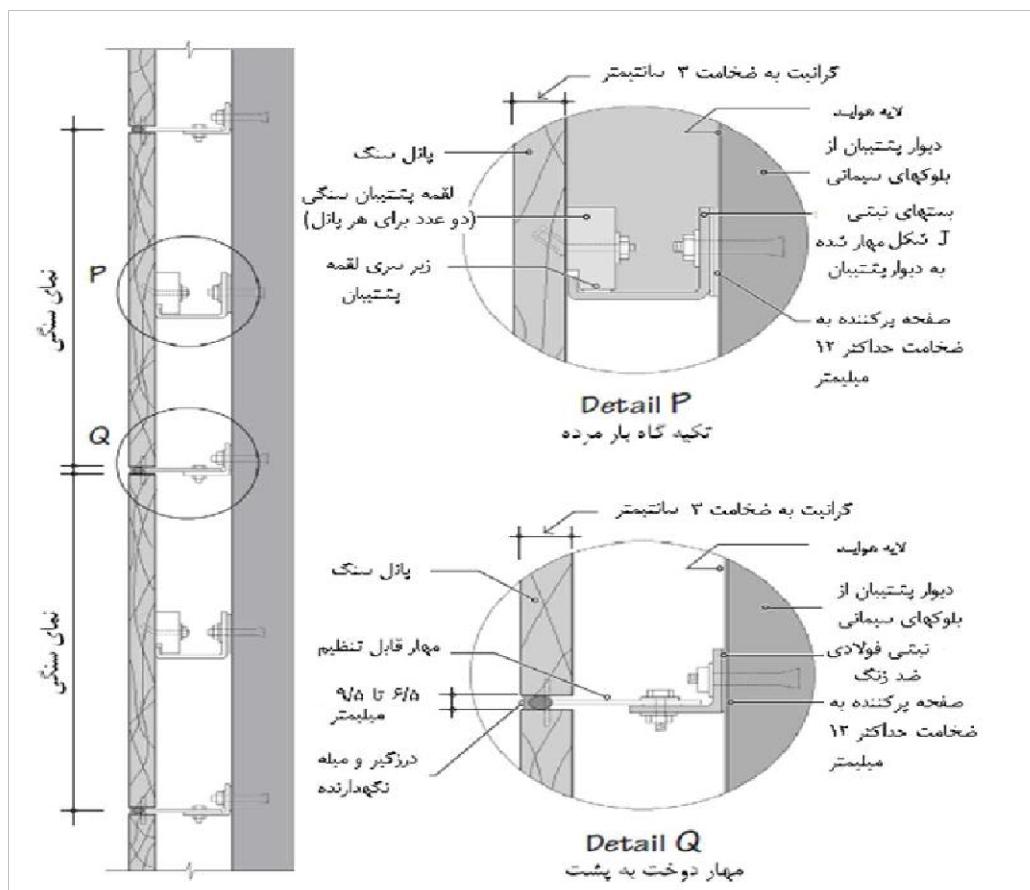

شکل پ-۴: مقطعی از نمای سنگی متصل به دیوار بنایی با بلوک سیمانی به کمک لقمه‌های پشتیبان

# پیوست سوم


چند نمونه از جزئیات اجرایی مهار و اتصال دیوارهای غیر سازه‌ای دستورالعمل  
شماره ۱۰۲۹۲/۲-۶۲۹۶ سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور با عنوان  
"دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای غیر سازه‌ای"

- ۱۰- کلیه پیچهای خودکار و میخهای هیلتی باید استاندارد باشند.
- ۱۱- قابهای هیلتی مصرفی در قابهای بتونی ۵۰mm و در قابهای فولادی ۳mm با حداقل قطر ۲۵mm است.
- ۱۲- اجرای میانفابهای غیر سازه ای الزاماً باید قبل از کفسازی باشد به گونه ای که لبه‌ی تحتانی دیوار توسط کفسازی مهار گردد.
- ۱۳- حداکثر بعد جوش در ورقها باید کمتر از ضخامت ورق نازکتر اتصال باشد.
- ۱۴- در اتصال میلگرد به ورقها باید برایر کمترین مقدار ضخامت ورق و  $R=0.3$  میلگرد باشد.
- ۱- در صورت عدم تطابق شرایط پروژه با دستورالعمل پیمانکار موظف است مراتب را به ناظر پروژه اعلام نماید.
- ۲- روی تمامی اجزای فولادی مصرفی در پروژه باید توری گالوانیزه یا رابیتس اجرا گردد.
- ۳- تسمه‌ها و ناودانی‌های مصرفی در پروژه از نوع سرد نورد شده  $Fy=2400\text{kg/cm}^2$  می‌باشد.
- ۴- ورقها نبشی‌ها و مقاطع مرکب ساخته شده از نوع گرم نورد شده با  $Fy=2400\text{kg/cm}^2$  می‌باشد.
- ۵- میلگرهای مصرفی از نوع A III می‌باشد.
- ۶- قوطی‌های مصرفی در پروژه از نوع پروفیلهای مصرفی در ساخت در و پنجره می‌باشد.
- ۷- ملات مصرفی در پروژه‌ها باید به نسبت یک به چهار (سیمان و ماسه) باشد.
- ۸- آجرها و بلوکهای مصرفی در پروژه الزاماً باید قبل از استفاده زنجاب گرددند.
- ۹- جزئیات اجرائی ۳D پانلها مطابق نظریه ۳۸۵ سازمان مدیریت می‌باشد.




 این اثر به پیوست دستورالعمل شماره ۱۰۲۹۲/۲-۶۲۹۶ سازمان نوسازی مدارس کشور به ثبت رسیده است و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به سازمان مذکور است. هرگونه استفاده تجاری از این اثر منوع است، تکثیر این اثر با حفظ شناسنامه آن و بدون استفاده مادی و معنوی از آن بلامانع می‌باشد.	<b>Designed by</b> A.Mardani	<b>Checked by</b> A.Ebrahimi	<b>Sazman-e-Fasaneh, Organization of Construction and Housing Affairs</b>
	<b>Approved by - date</b> A.Mahdizade 92/07/20	<b>Draw by</b> M.Tehrani	
	<b>Date</b> 92/07/07	<b>Edition</b> 1Th	<b>Title</b> جزئیات اجرائی میانفاب غیرسازه ای
	<b>Scale</b> N.Scale	<b>Sheet</b> 101	

DETAIL-1

DETAIL-2

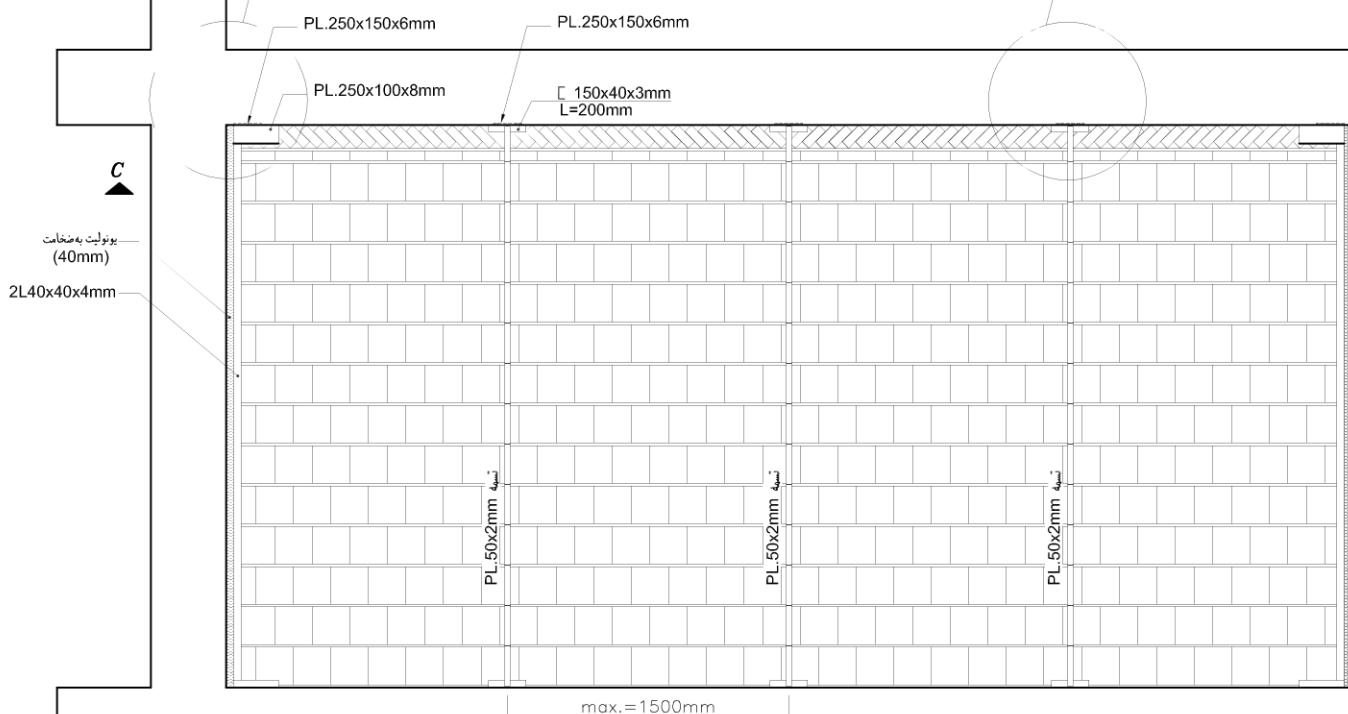

► 1 ► 2

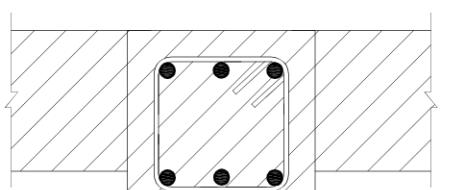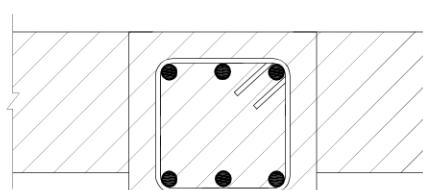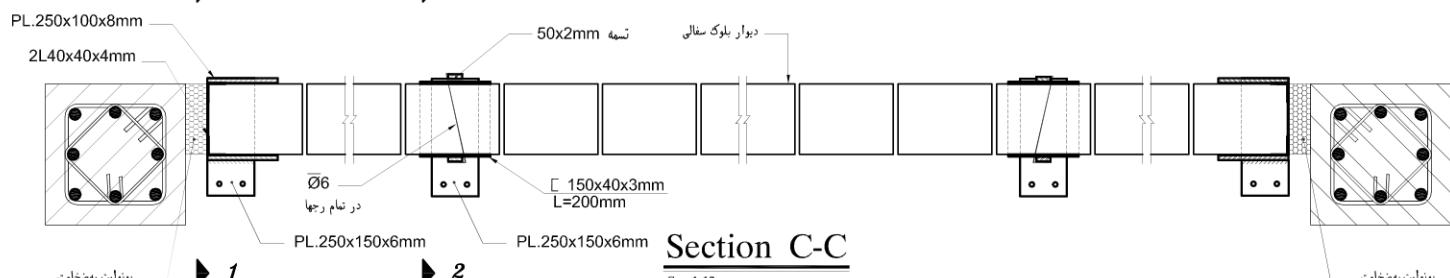

این اثر به پیوست دستور العمل شماره ۱۰۲۹۲/۲-۶۲۹۶ سازمان  
نوسازی مدارس کشور به ثبت رسیده است و کلیه حقوق مادی  
و معنوی آن متعلق به سازمان مذکور است. هرگونه استفاده  
تجاری از این اثر منوع است، تکثیر این اثر با حفظ شناسنامه  
آن و بدون استفاده مادی و معنوی از آن بلامانع می باشد.

Designed by

A.Mardani

Approved by - date

A.Mahdizade 92/07/20

Checked by

A.Ebrahimi

Draw by

M.Tehrani

**سازمان فضانی، اوتونوم و چیز مادرس کشور**

Title

جزئیات اجرائی میانقاب غیرسازه ای گستته

Date

92/07/07

Edition


1Th

Scale


N.Scale

Sheet


102

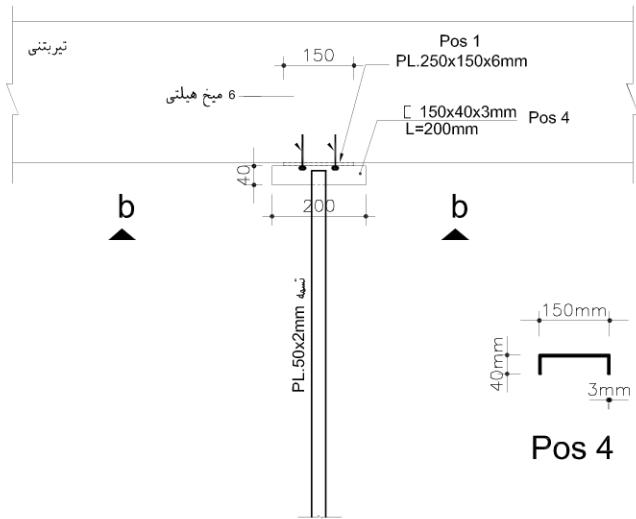


DETAIL-2

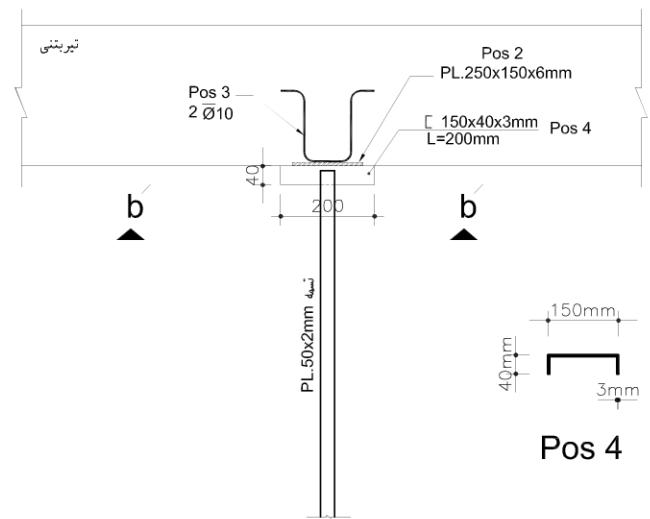


DETAIL-2

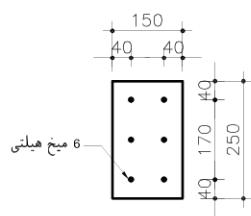


Pos 1

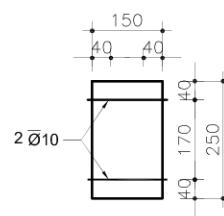


Pos 2

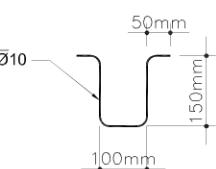


Pos 3

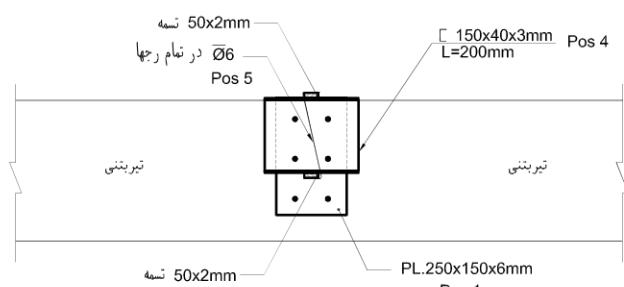

Section b-b

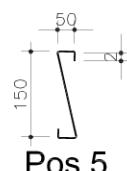

Pos 5

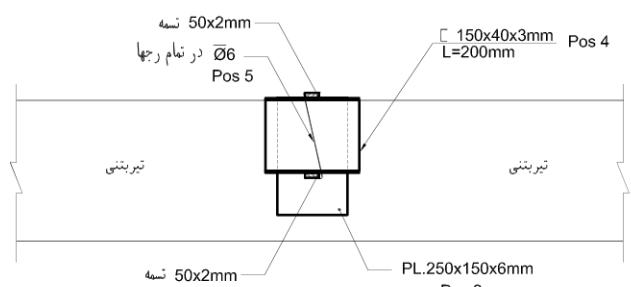

Section b-b

این اثر به پیوست دستور العمل شماره ۱۰۲۹۲/۲-۶۲۹۶ سازمان  
نوسازی مدارس کشود به ثبت رسیده است و کلیه حقوق مادی  
و معنوی آن متعلق به سازمان مذکور است. هرگونه استفاده  
تجاری از این اثر منوع است، تکثیر این اثر با حفظ شناسنامه  
آن و بدون استفاده مادی و معنوی از آن بلامانع می باشد.

**Designed by**

A.Mardani

**Approved by - date**

A.Mahdizade 92/07/20

**Checked by**

A.Ebrahimi

**Draw by**

M.Tehrani

**سازمان فناوری و تحقیق پژوهی مادرس کشور**

**Title**جزئیات اتصالات میان قاب غیر سازه ای گستته  
در قاب بتني**Date**

92/07/07

**Edition**

1Th


**Scale**

N.Scale


**Sheet**

110




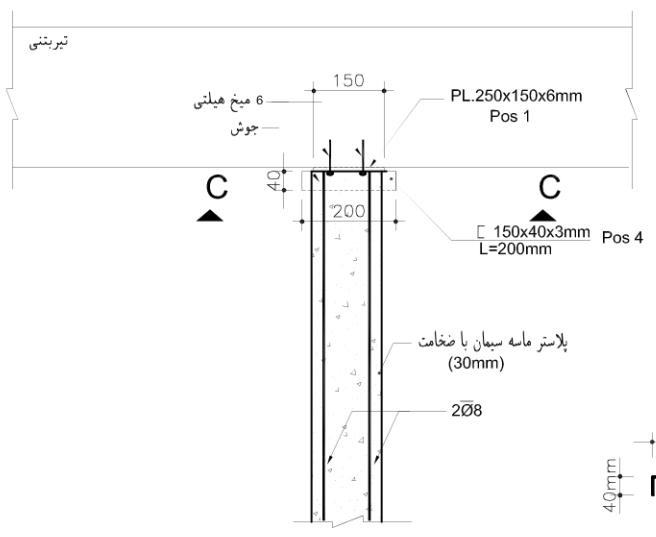


DETAIL-3

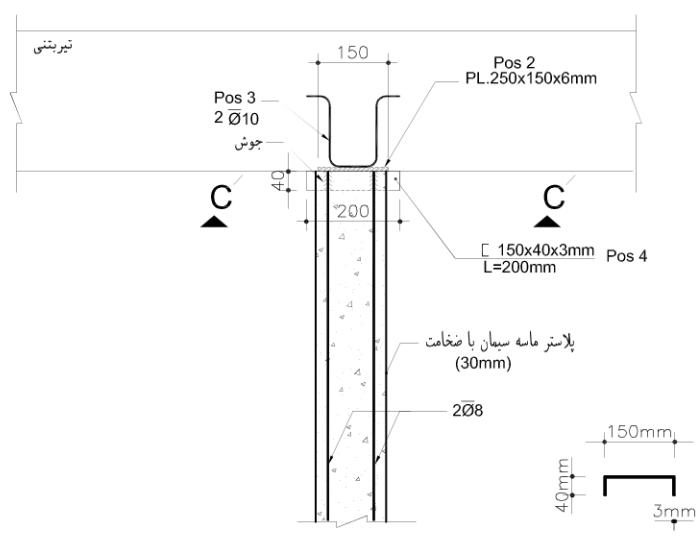


DETAIL-3

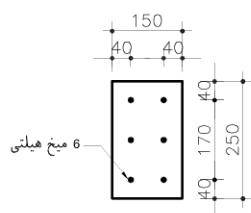


Pos 1

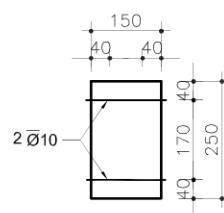


Pos 2

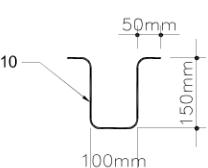

Pos 3

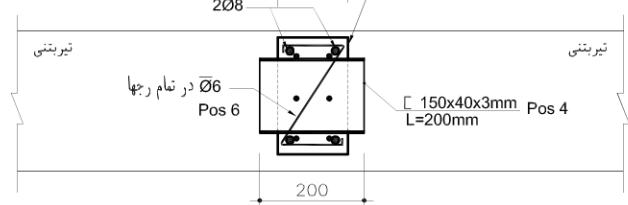

Pos 6

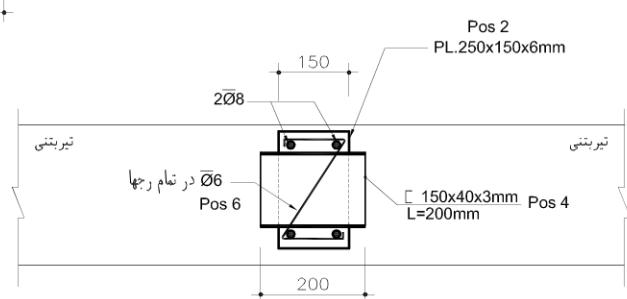

Section C-C


Section C-C


 این اثر به پیوست دستور العمل شماره ۱۰۲۹۲/۲-۶۲۹۶ سازمان نوسازی مدارس کشور به ثبت رسیده است و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به سازمان مذکور است. هرگونه استفاده تجاری از این اثر منوع است. تکمیر این اثر با حفظ شناسنامه آن و بدون استفاده مادی و معنوی از آن بلامانع می باشد.	<b>Designed by</b> A.Mardani	<b>Checked by</b> A.Ebrahimi
	<b>Approved by - date</b> A.Mahdizade 92/07/20	<b>Draw by</b> M.Tehrani
<b>Date</b> 92/07/07	<b>Edition</b> 1Th	<b>Title</b> جزئیات اتصالات میانقلاب غیر سازه ای گستته در قاب بتی
	<b>Scale</b> N.Scale	

# پیوست چهارم

معرفی برخی مراجع مرتبط

<b>جمهوری اسلامی ایران</b> <b>سازمان پر NAME و پوشه کشور</b>	<b>باسته تعالیٰ</b> <b>پایه شماره:</b> ۱۳۴۵۱۱۲۹۶ <b>تاریخ:</b> ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ <b>شماره:</b> ۹۵۰۳۴۰
<b>موضوع: راهنمای طراحی لرزه‌ای دیوارهای بنایی غیر سازه‌ای مسلح به میلگرد بستر</b>	
<small>باشکوه به دستگاهی ایران، مهندسان مشارک و بساتکاران و زیر ماده‌ها</small>	
<small>به استناد ماده (۱۲) قانون پر نامه و پوشه و ماده (۵) و (۷) این‌نامه استانداره‌های اجرایی طرح‌های عمومی، صوبی، مال و چاره‌ود، نظام دنی و اجزایی، گشتو (موقوع تکمیلی)، نظام شماره ۱۳۴۵۱۱۲۹۶ از ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ موحده (۱۳۸۵/۱۲/۰۵) مدت معتبر وزیران، به بیوست فاضله شماره ۷۲۹ امور نظام فنی و اجرایی، با عنوان «راهنمای طراحی لرزه‌ای دیوارهای بنایی غیر سازه‌ای مسلح به میلگرد بستر» از نوع گروه سه ایجاد گشود.</small>	
<small>رعایت ماده این فایل در صورت نداشتن موافقت پذیر، از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ زامن است. امور نظام فنی و اجرایی این سازمان در راستاً گذشته للهوا و پیشنهادهای اصلاحی در مورد ماده این فایل، بود و اصلاحات لزمر اعلان خواهد گردید.</small>	
<b>ضابطه شماره ۷۲۹</b>	
<small>معلوّت فنی و توسعه امور زیربنایی امور نظام فنی و اجرایی <a href="http://nezamfanni.ir">nezamfanni.ir</a> ۱۳۹۵</small>	

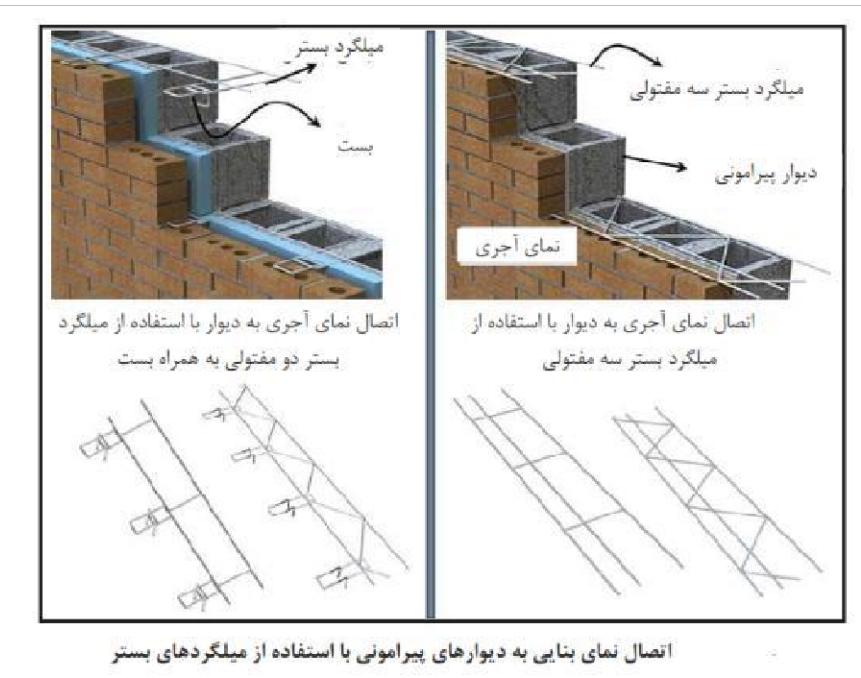

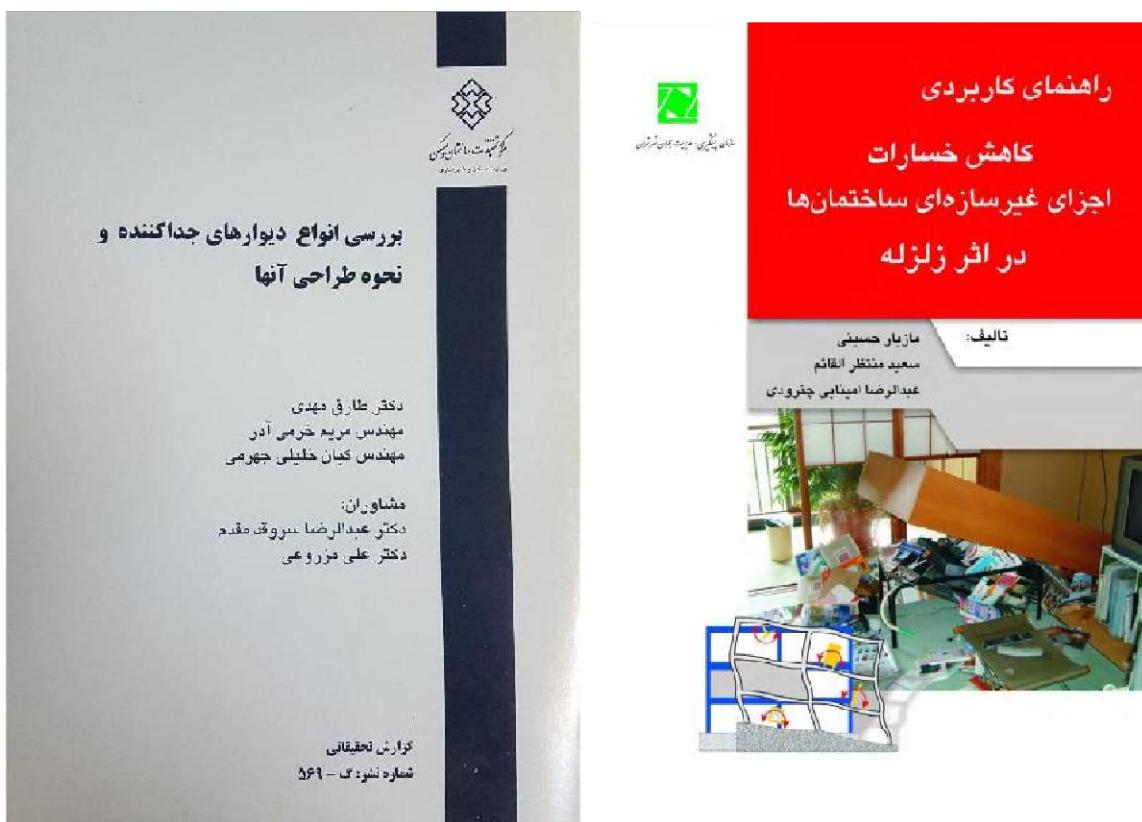

## دستورالعمل مقاومسازی اجزای غیرسازهای ساختمان‌ها

— نشریه ض - ۱۳۹۱، ۶۲۸ —



کمیته تئیین و انتخابات  
وزارت راه و شهرسازی

تهران - سال ۱۳۹۶

مجموعه

استانداردها و آیین نامه های  
ساختگانی ایران

دستورالعمل معاوضه سازی  
اجزای غیرسازهای ساختمان ها

رفرانظر

شورای راهبردی معاوضه سازی